

# Asbestinventarisatetest

Centrum 1, 1540 Pajottegem




SAMEN MAKEN WE  
MORGEN MOOIER

**OVAM**

Attestnummer : 20250424-000077.000

Uitgegeven op : 24.04.2025

Geldig tot : 24.04.2030

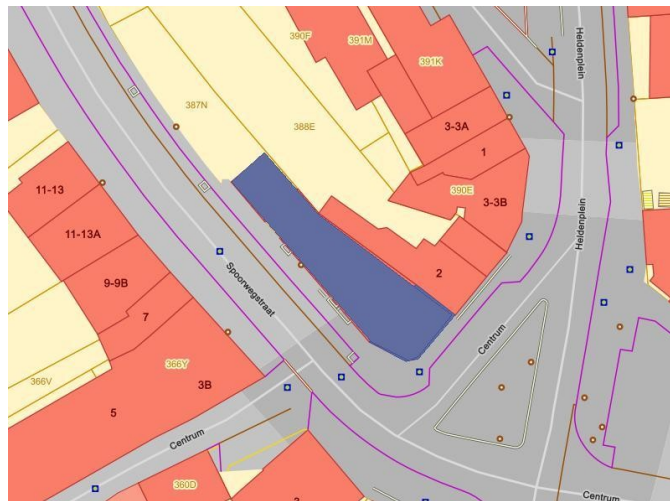

Eindconclusie:

**Niet-asbestveilig**

Tijdens de inspectie vastgesteld:

**7**

Asbestmaterialen

**2**

Beperkingen

**0**

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

**2**

Asbestmaterialen

Dringend verwijderen

**0**

Asbestmaterialen

Dringend maatregelen nemen

**2**

Asbestmaterialen

Verwijderen

**0**

Asbestmaterialen

Maatregelen nemen

**3**

Asbestmaterialen

Zorgvuldig beheren

**Werken gepland?**

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : Geert Devos - DES-WV5F4

Procescertificaat : Eco-Bouwadvies - ORG-W6YBM

KBO-nummer : 1009879866

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

## Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

## Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

### Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

### Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

## Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

#### Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

#### Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

#### Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

#### Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

#### Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

## Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

## Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

## Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op [www.asbestinfo.be](http://www.asbestinfo.be) vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op [www.asbestinfo.be](http://www.asbestinfo.be) aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.


# Inhoudsopgave

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Leeswijzer.....</b>                                                          | <b>2</b>  |
| <b>Geïnspecteerde zones.....</b>                                                | <b>6</b>  |
| Zone 1: bakkerij.....                                                           | 7         |
| Plan 1.1: bakkerij vloeren.....                                                 | 8         |
| Plan 1.2: bakkerij muren.....                                                   | 9         |
| Plan 1.3: bakkerij plafonds.....                                                | 10        |
| Plan 1.4: bakkerij allerlei.....                                                | 11        |
| Plan 1.5: dakplan bakkerij.....                                                 | 13        |
| Zone 2: appartement.....                                                        | 15        |
| Plan 2.1: appartement + 1 vloeren.....                                          | 16        |
| Plan 2.2: appartement + 1 muren.....                                            | 17        |
| Plan 2.3: appartement + 1 plafonds.....                                         | 18        |
| Plan 2.4: appartement + 1 allerlei.....                                         | 19        |
| Plan 2.5: appartement + 2 vloeren.....                                          | 20        |
| Plan 2.6: appartement + 2 muren.....                                            | 21        |
| Plan 2.7: appartement + 2 plafonds.....                                         | 22        |
| Plan 2.8: appartement + 2 allerlei.....                                         | 23        |
| Plan 2.9: appartement dakplan.....                                              | 24        |
| <b>Asbestmaterialen.....</b>                                                    | <b>25</b> |
| Fiche 1: vezelcement golfplaten.....                                            | 26        |
| Fiche 2: gipsisolatie verwarmingsbuis rechte stukken.....                       | 29        |
| Fiche 3: gipsisolatie verwarmingsbuis bocht.....                                | 32        |
| Fiche 4: vezelcement schouw.....                                                | 35        |
| Fiche 5: zwarte geluidslap onder gootsteen in bakkerij en appartement.....      | 38        |
| Fiche 6: muurkappen in kunstbeton.....                                          | 41        |
| Fiche 7: bakelieten armaturen in tellerkast, berging op dak en in bakkerij..... | 44        |
| <b>Beperkingen.....</b>                                                         | <b>47</b> |
| Fiche 8: 2e garage achteraan slotvast.....                                      | 48        |
| Fiche 9: schouw door heen de woning.....                                        | 49        |
| <b>Adviezen.....</b>                                                            | <b>50</b> |
| Fiche 10: vloerzeil appartement 2e verdiep.....                                 | 51        |
| Fiche 11: ondergrondse leidingen.....                                           | 52        |
| Fiche 12: onderdak appartement.....                                             | 53        |
| Fiche 13: bekleding wanden en plafonds bakkerij.....                            | 54        |
| Fiche 14: bekleding achtergevel appartement en bakkerij.....                    | 55        |
| Fiche 15: 2 industriële ovens in de bakkerij.....                               | 56        |

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Fiche 16: tegellijm badkamer , wc en keuken , zowel appartementen als bakkerij..... | 57        |
| Fiche 17: lijm voor parketvloer.....                                                | 58        |
| <b>Geen asbest.....</b>                                                             | <b>59</b> |
| Fiche 18: plaat naast oven.....                                                     | 60        |
| Fiche 19: gipsplaat garage.....                                                     | 62        |
| Fiche 20: roofing plat dak achterbouw.....                                          | 64        |
| Fiche 21: smeerlaag naden gipsplaat.....                                            | 66        |
| Fiche 22: linoleum tegen wand gekleefd.....                                         | 68        |
| Fiche 23: crepi achtergevel verdiep.....                                            | 70        |
| Fiche 24: gevelbekleding vooraan.....                                               | 72        |
| Fiche 25: pleisterwerk muren.....                                                   | 74        |
| <b>Toelichting.....</b>                                                             | <b>76</b> |

## Geïnspecteerde zones


# Zone 1: bakkerij

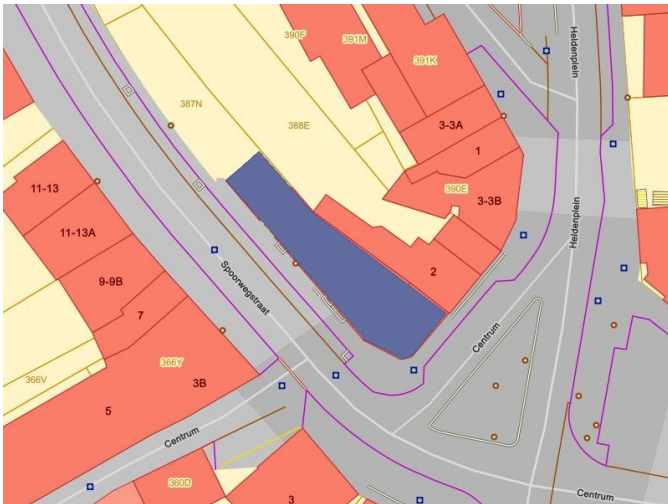


Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 7 Asbestmaterialen**
- 2 Beperkingen**
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 5 Adviezen**
- 7 Geen asbest**

## Plan 1.1: bakkerij vloeren

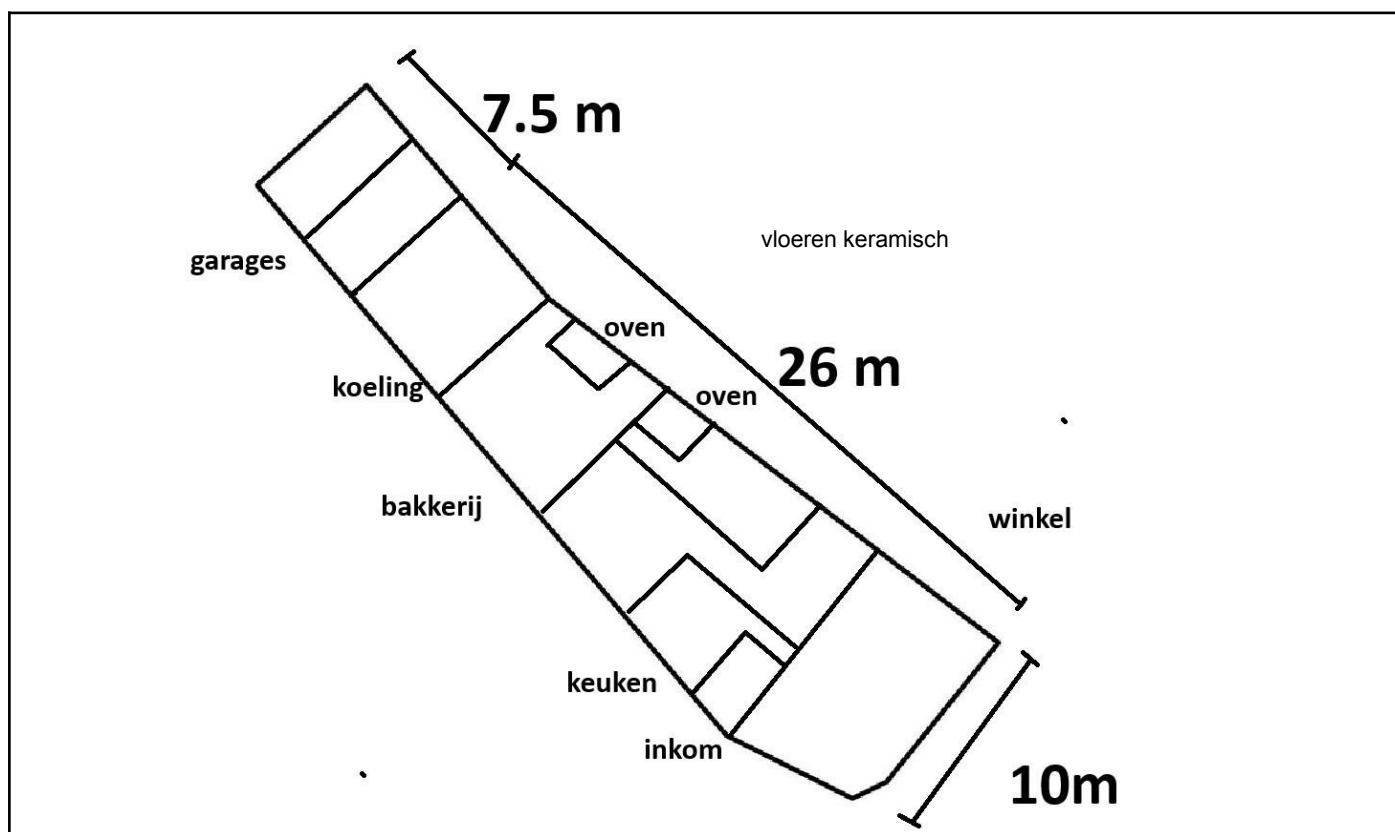


## Plan 1.2: bakkerij muren

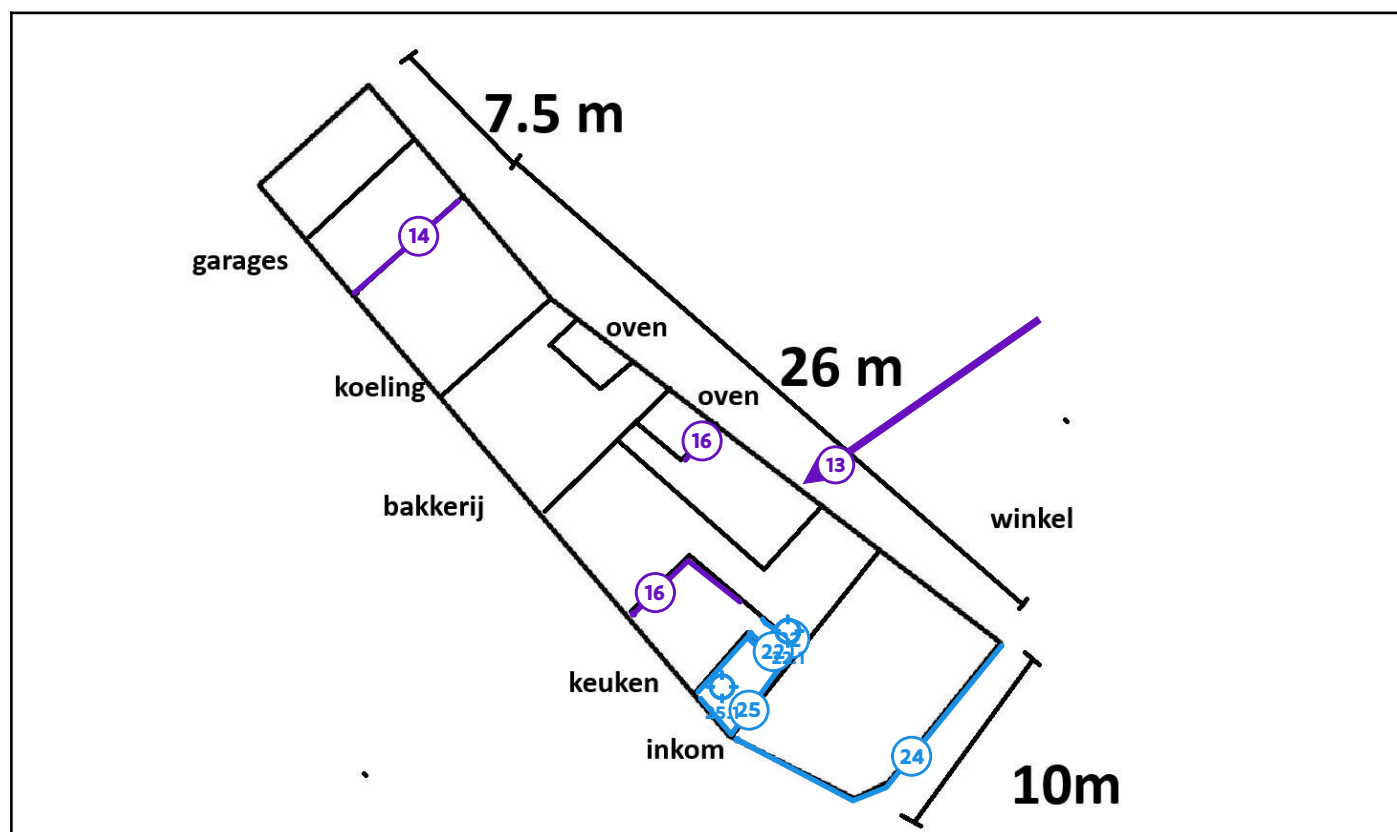

### Legende van plan 1.2: bakkerij muren

| Beschrijving                                                             | Type        | Actie |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 13. bekleding wanden en plafonds bakkerij                                | Advies      | -     |
| 14. bekleding achtergevel appartement en bakkerij                        | Advies      | -     |
| 16. tegellijn badkamer , wc en keuken , zowel appartementen als bakkerij | Advies      | -     |
| 22. linoleum tegen wand gekleefd                                         | Geen asbest | -     |
| 22.1 Code: 25/04/01/08                                                   | Puntmonster | -     |
| 24. gevelbekleding vooraan                                               | Geen asbest | -     |
| 25. pleisterwerk muren                                                   | Geen asbest | -     |
| 25.1 Code: 25/04/01/01                                                   | Mengmonster | -     |


## Plan 1.3: bakkerij plafonds

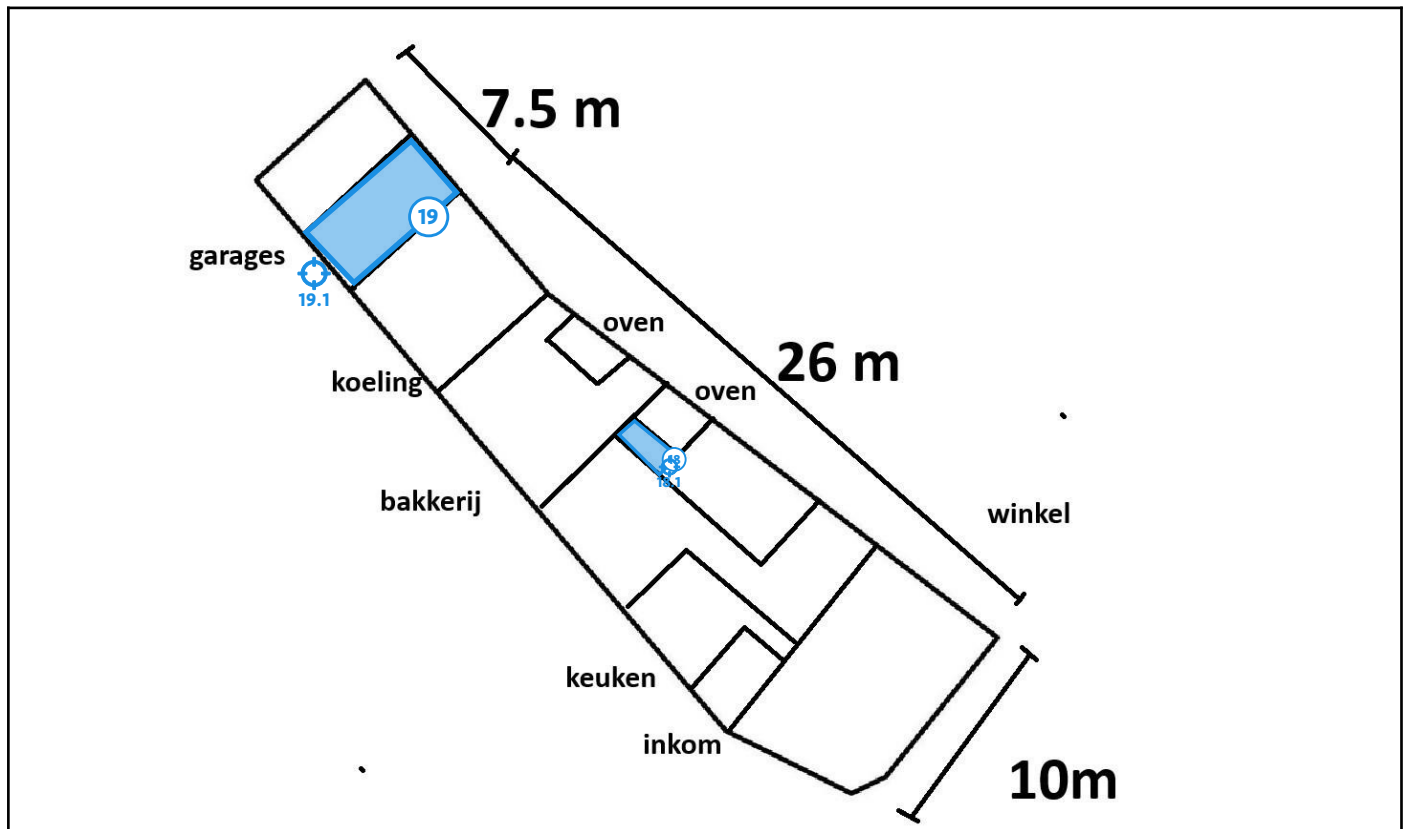

### Legende van plan 1.3: bakkerij plafonds

| Beschrijving           | Type        | Actie |
|------------------------|-------------|-------|
| 18. plaat naast oven   | Geen asbest | -     |
| 18.1 Code: 25/04/01/09 | Puntmonster | -     |
| 19. gipsplaat garage   | Geen asbest | -     |
| 19.1 Code: 25/04/01/02 | Puntmonster | -     |

## Plan 1.4: bakkerij allerlei

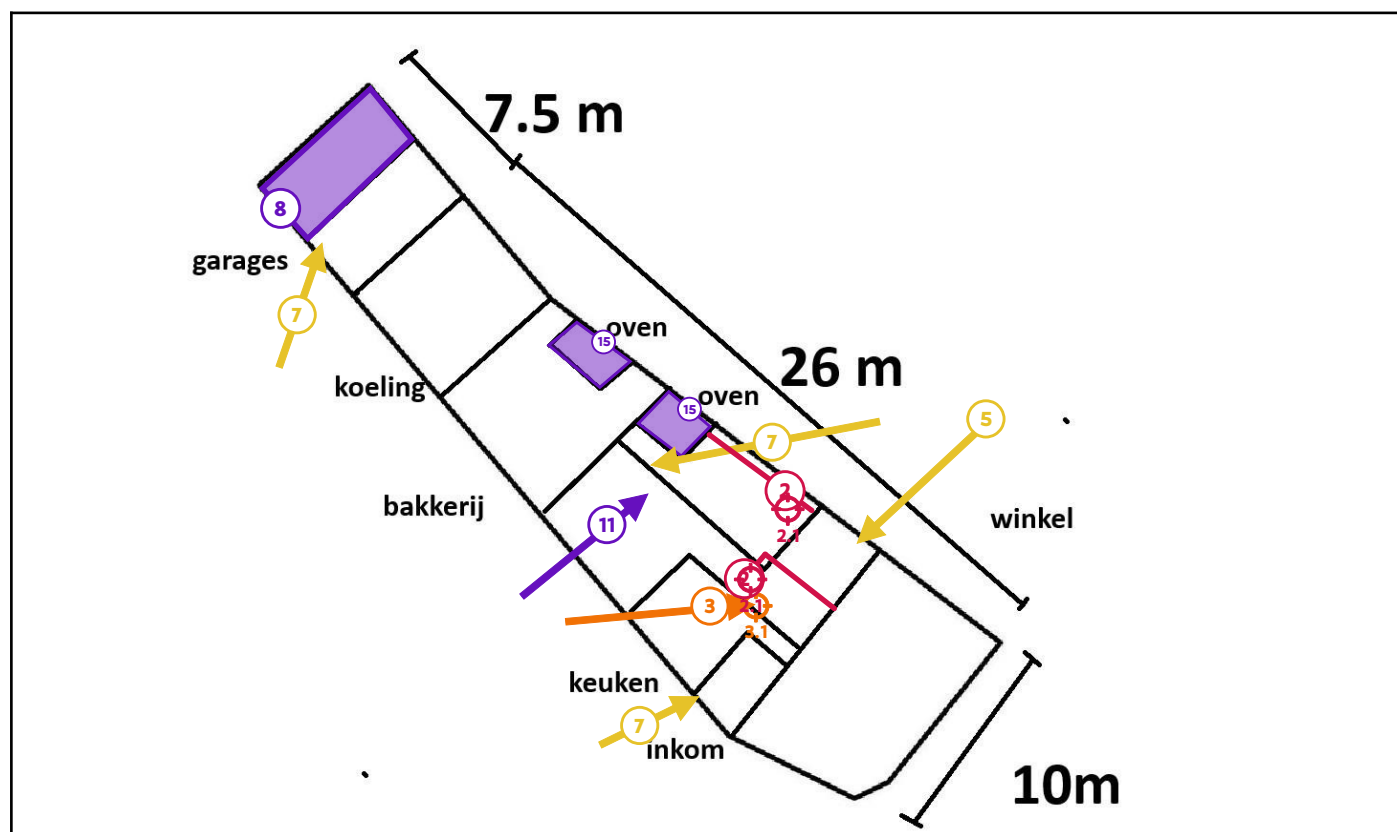


### Legende van plan 1.4: bakkerij allerlei

| Beschrijving                                                         | Type            | Actie                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 2. gipsisolatie verwarmingsbuis rechte stukken                       | Asbestmateriaal | Dringend verwijderen |
| 2.1 Code: 25/04/01/03                                                | Mengmonster     | -                    |
| 3. gipsisolatie verwarmingsbuis bocht                                | Asbestmateriaal | Verwijderen          |
| 3.1 Code: 25/04/01/04                                                | Puntmonster     | -                    |
| 5. zwarte geluidslap onder gootsteen in bakkerij en appartement.     | Asbestmateriaal | Zorgvuldig beheren   |
| 7. bakelieten armaturen in tellerkast, berging op dak en in bakkerij | Asbestmateriaal | Zorgvuldig beheren   |
| 8. 2e garage achteraan slotvast                                      | Beperking       | -                    |
| 11. ondergrondse leidingen                                           | Advies          | -                    |

|                                        |        |   |
|----------------------------------------|--------|---|
| 15. 2 industriële ovens in de bakkerij | Advies | - |
|----------------------------------------|--------|---|

# Plan 1.5: dakplan bakkerij

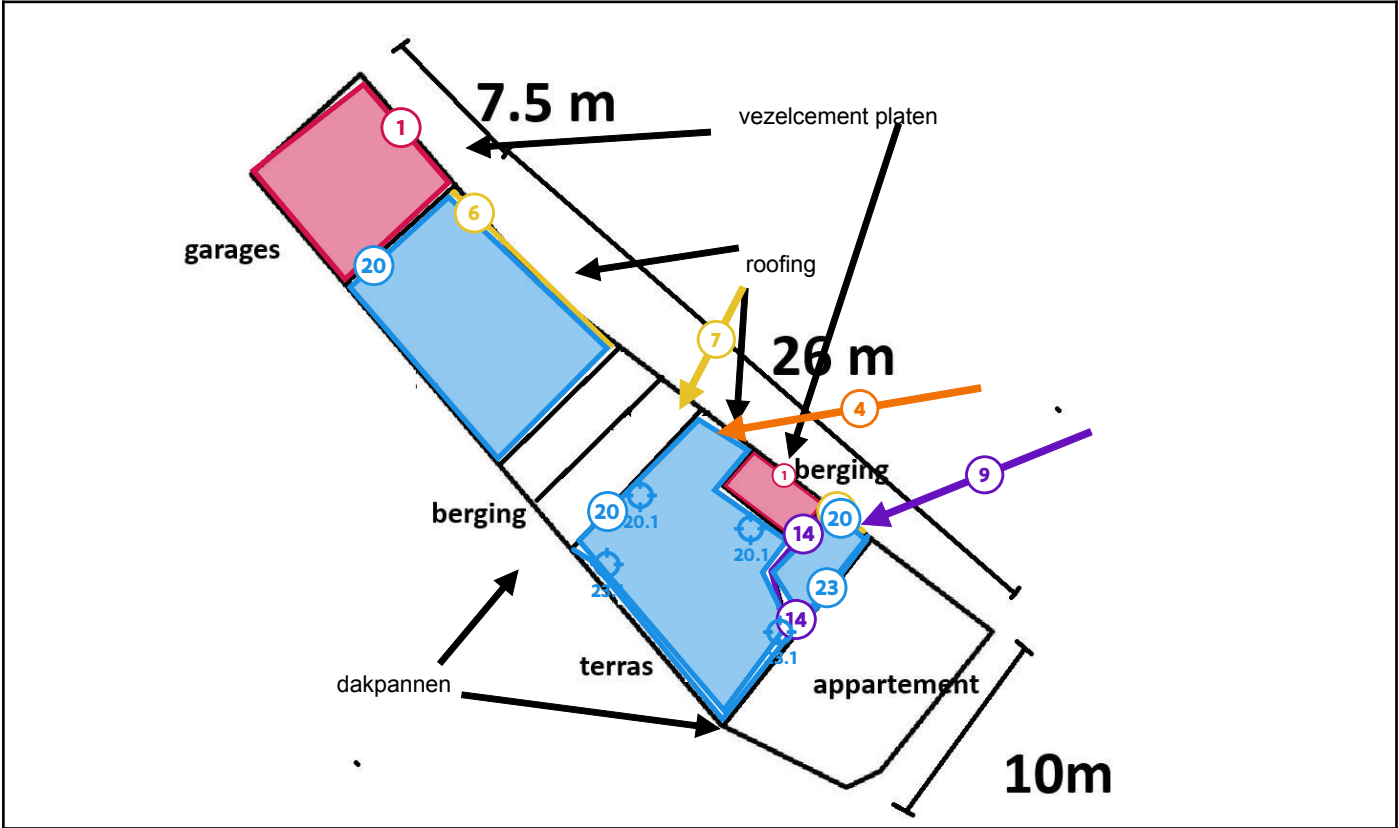


## Legende van plan 1.5: dakplan bakkerij

| Beschrijving                                                         | Type            | Actie                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1. vezelcement golfplaten                                            | Asbestmateriaal | Dringend verwijderen |
| 4. vezelcement schouw                                                | Asbestmateriaal | Verwijderen          |
| 6. muurkappen in kunstbeton                                          | Asbestmateriaal | Zorgvuldig beheren   |
| 7. bakelieten armaturen in tellerkast, berging op dak en in bakkerij | Asbestmateriaal | Zorgvuldig beheren   |
| 9. schouw door heen de woning                                        | Beperking       | -                    |
| 14. bekleding achtergevel appartement en bakkerij                    | Advies          | -                    |
| 20. roofing plat dak achterbouw                                      | Geen asbest     | -                    |
| 20.1 Code: 25/04/01/07                                               | Mengmonster     | -                    |

|                               |             |   |
|-------------------------------|-------------|---|
| 23. crepi achtergevel verdiep | Geen asbest | - |
| 23.1 Code: 25/04/01/06        | Mengmonster | - |


## Zone 2: appartement

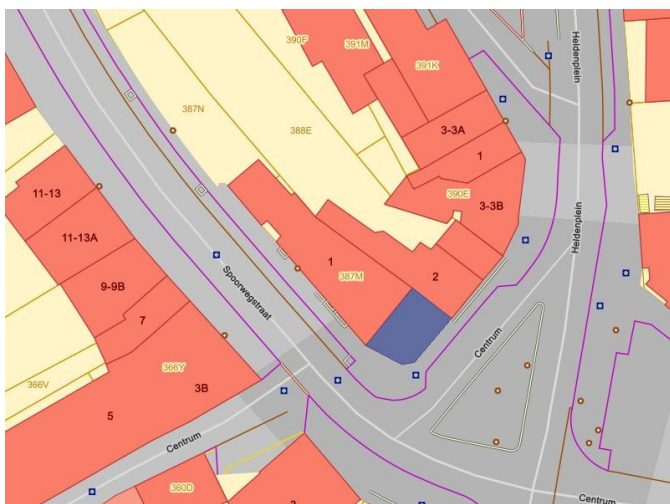

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 1 Asbestmateriaal**
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 4 Adviezen**
- 2 Geen asbest**


## Plan 2.1: appartement + 1 vloeren

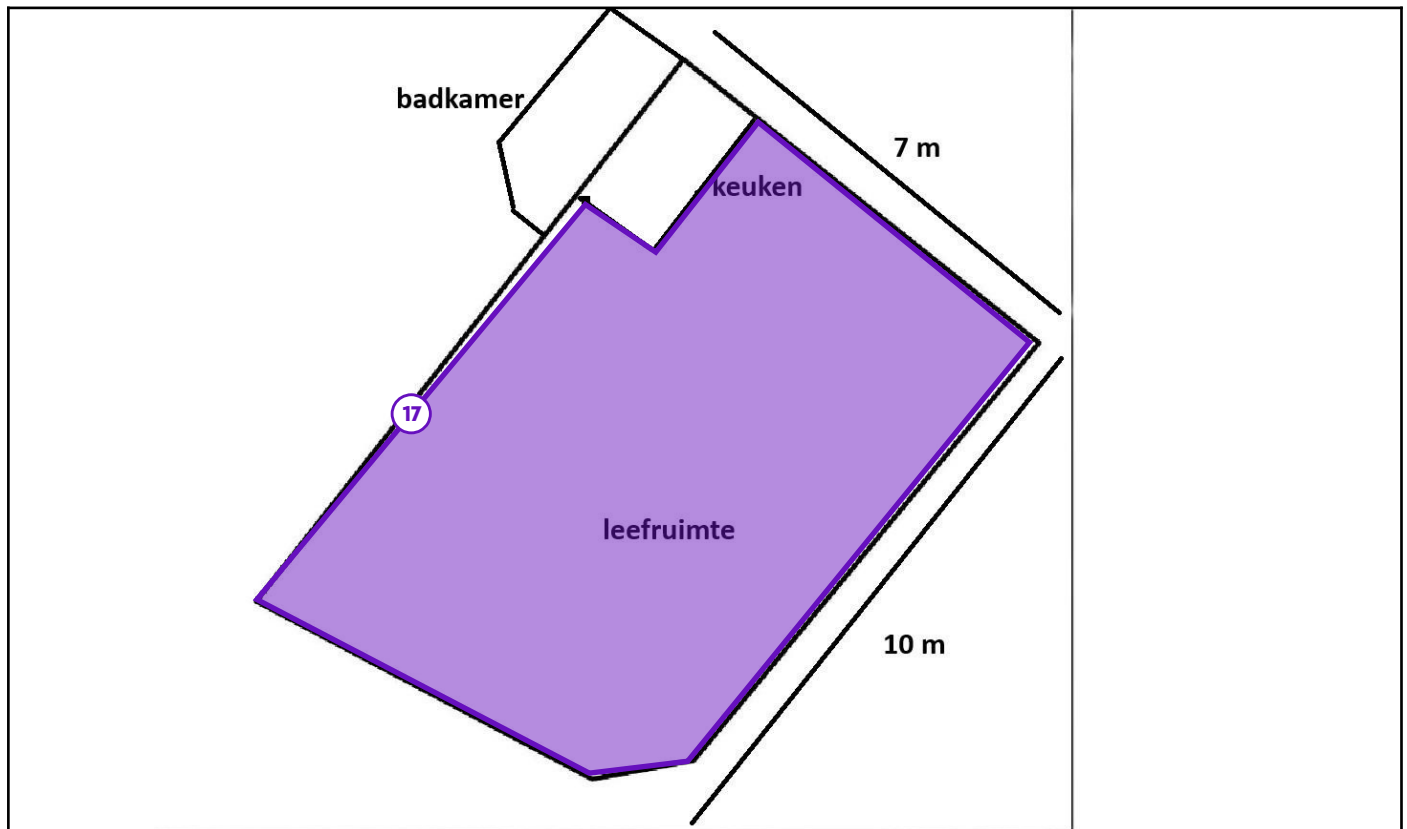

### Legende van plan 2.1: appartement + 1 vloeren

| Beschrijving              | Type   | Actie |
|---------------------------|--------|-------|
| 17. lijm voor parketvloer | Advies | -     |


## Plan 2.2: appartement + 1 muren

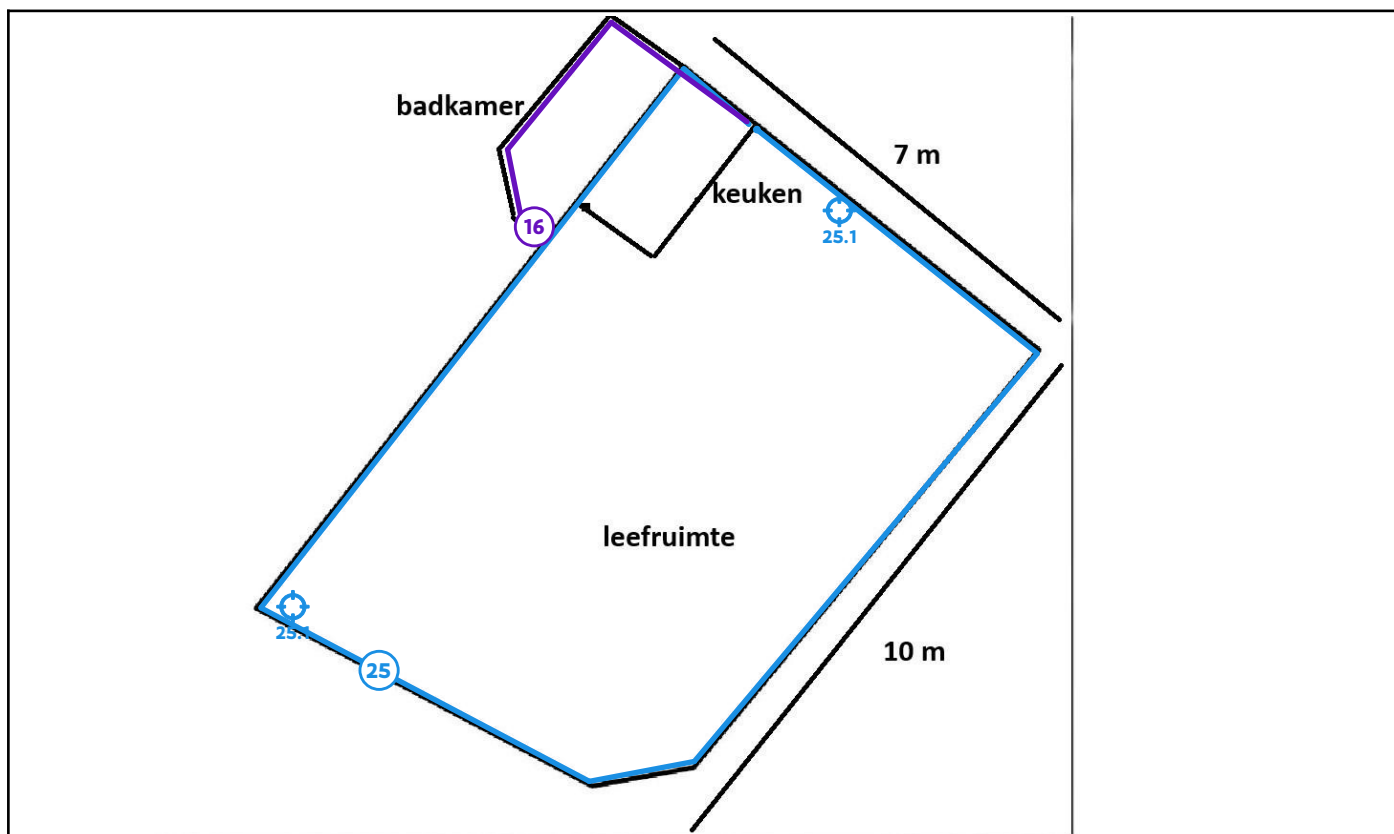

### Legende van plan 2.2: appartement + 1 muren

| Beschrijving                                                             | Type        | Actie |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 16. tegellijn badkamer , wc en keuken , zowel appartementen als bakkerij | Advies      | -     |
| 25. pleisterwerk muren                                                   | Geen asbest | -     |
| 25.1 Code: 25/04/01/01                                                   | Mengmonster | -     |


## Plan 2.3: appartement + 1 plafonds

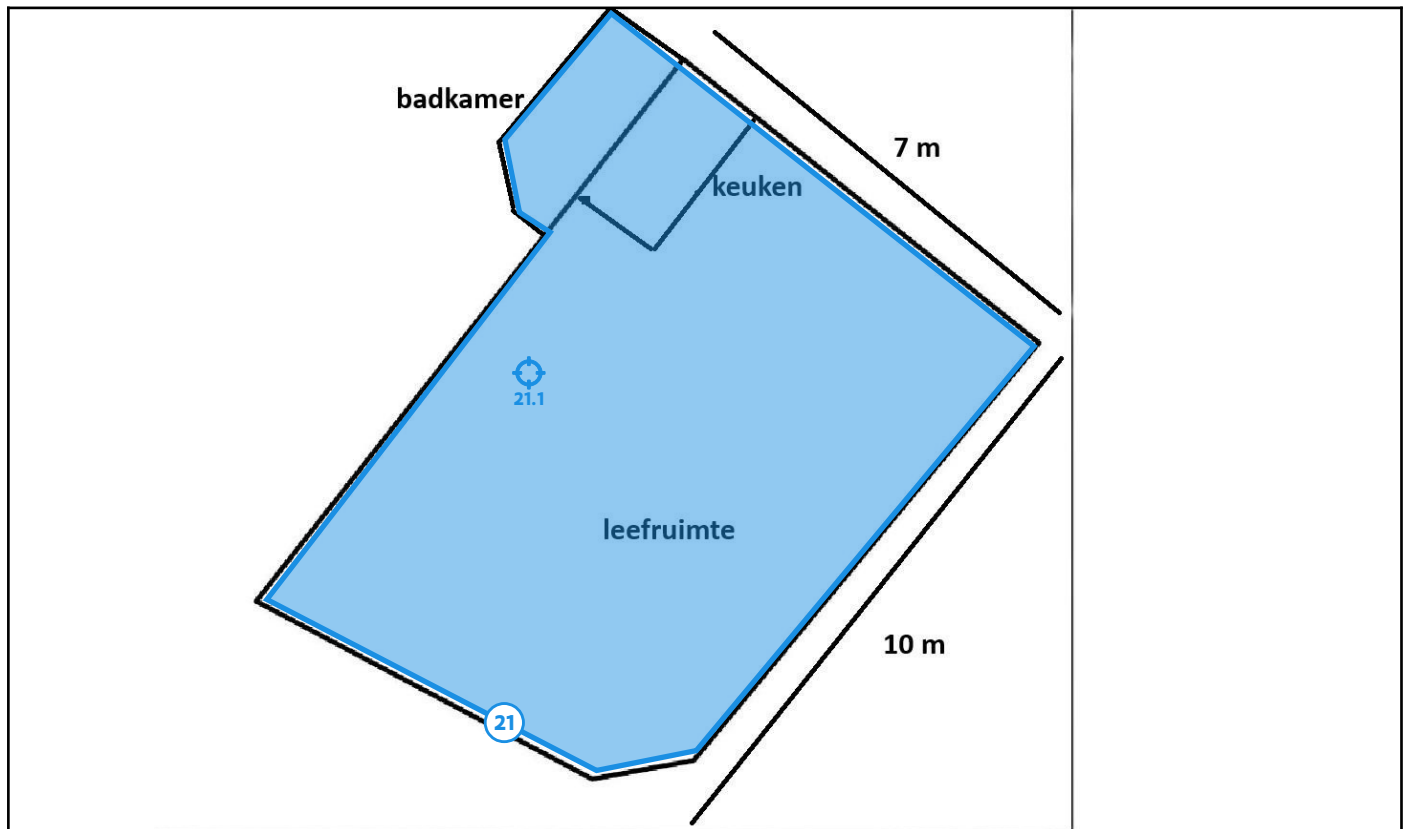

### Legende van plan 2.3: appartement + 1 plafonds

| Beschrijving                  | Type        | Actie |
|-------------------------------|-------------|-------|
| 21. smeerlaag naden gipsplaat | Geen asbest | -     |
| 21.1 Code: 25/04/01/10        | Mengmonster | -     |


## Plan 2.4: appartement + 1 allerlei

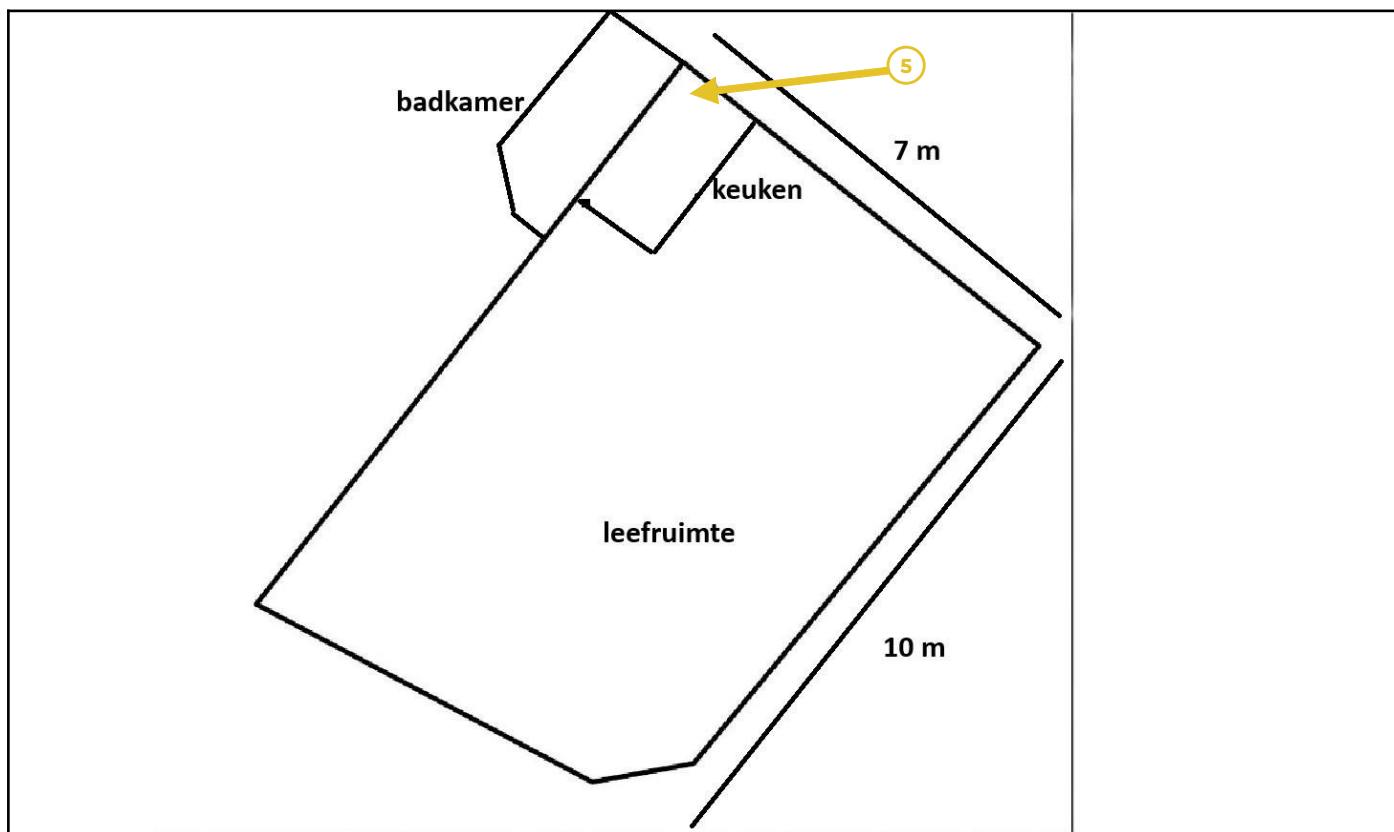

### Legende van plan 2.4: appartement + 1 allerlei

| Beschrijving                                                     | Type            | Actie              |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 5. zwarte geluidslap onder gootsteen in bakkerij en appartement. | Asbestmateriaal | Zorgvuldig beheren |


## Plan 2.5: appartement + 2 vloeren

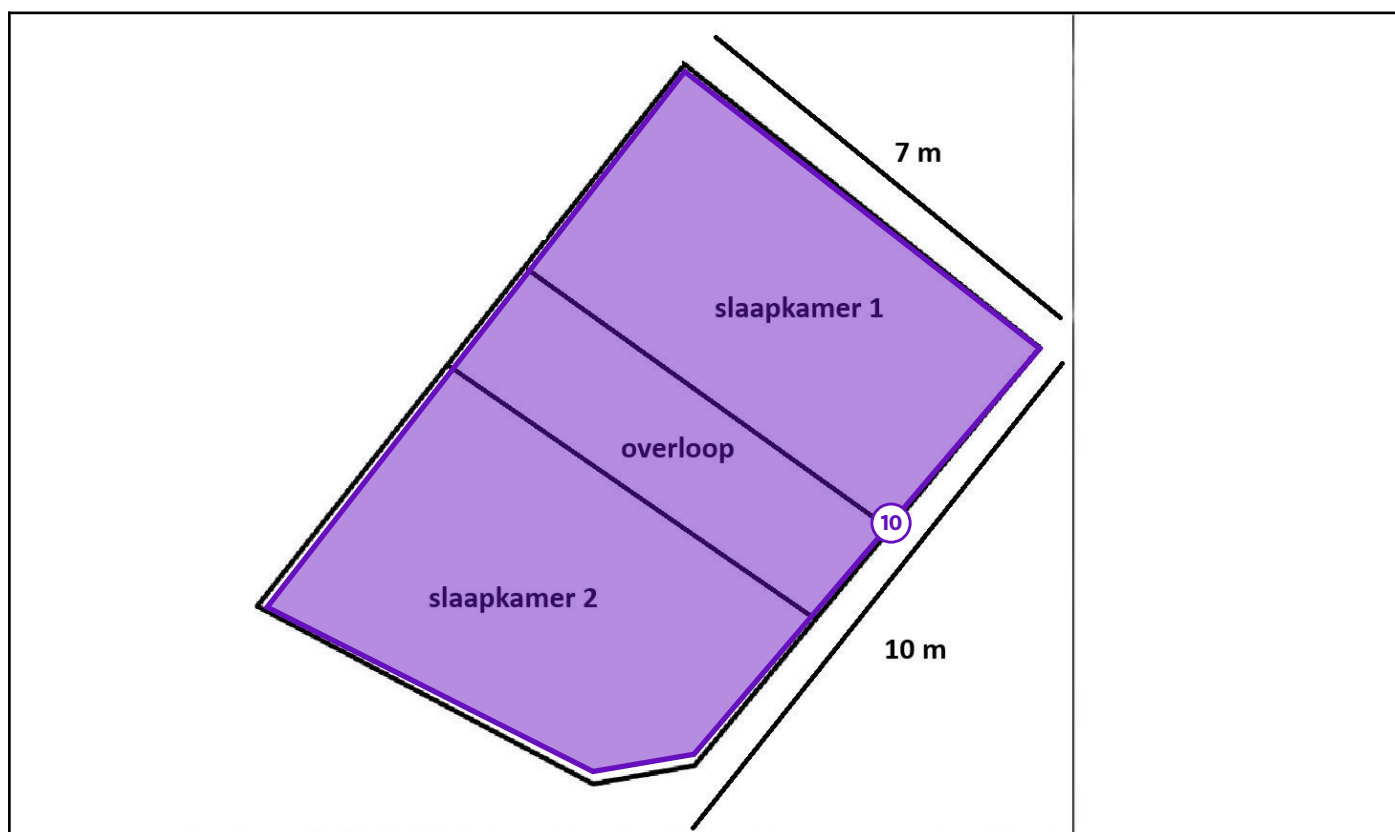

### Legende van plan 2.5: appartement + 2 vloeren

| Beschrijving                         | Type   | Actie |
|--------------------------------------|--------|-------|
| 10. vloerzeil appartement 2e verdiep | Advies | -     |


## Plan 2.6: appartement + 2 muren

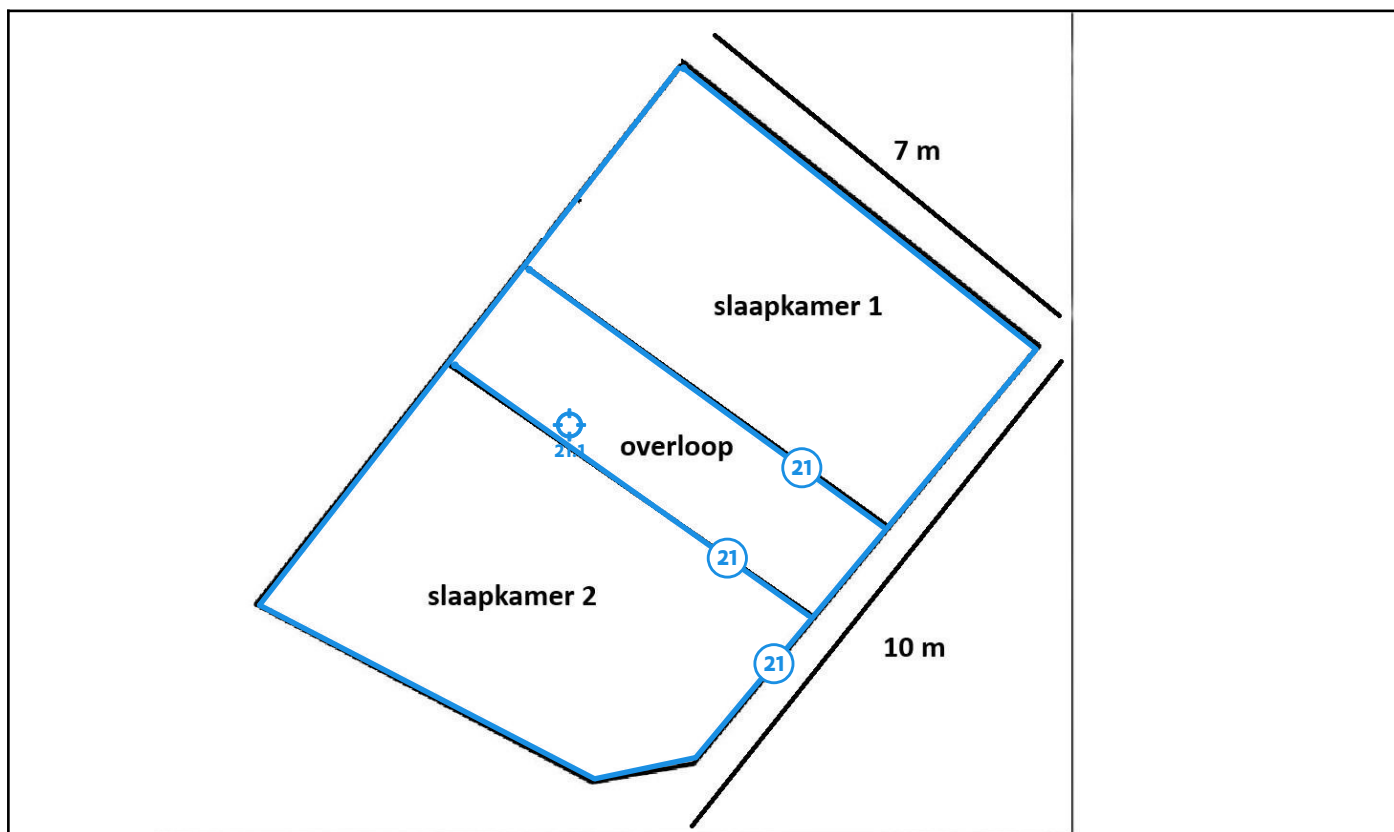

### Legende van plan 2.6: appartement + 2 muren

| Beschrijving                  | Type        | Actie |
|-------------------------------|-------------|-------|
| 21. smeerlaag naden gipsplaat | Geen asbest | -     |
| 21.1 Code: 25/04/01/10        | Mengmonster | -     |


## Plan 2.7: appartement + 2 plafonds

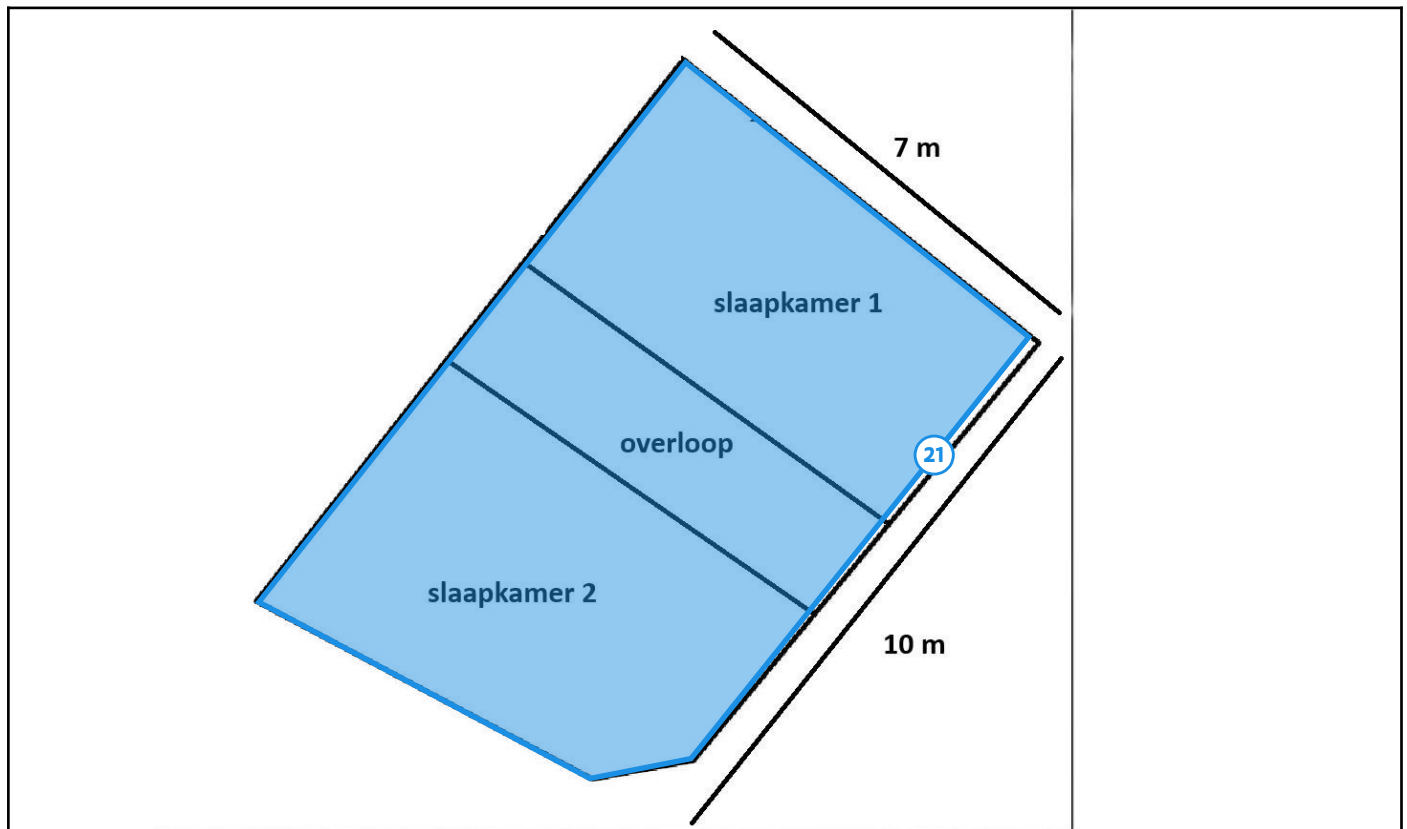


### Legende van plan 2.7: appartement + 2 plafonds

| Beschrijving                  | Type        | Actie |
|-------------------------------|-------------|-------|
| 21. smeerlaag naden gipsplaat | Geen asbest | -     |

## Plan 2.8: appartement + 2 allerlei

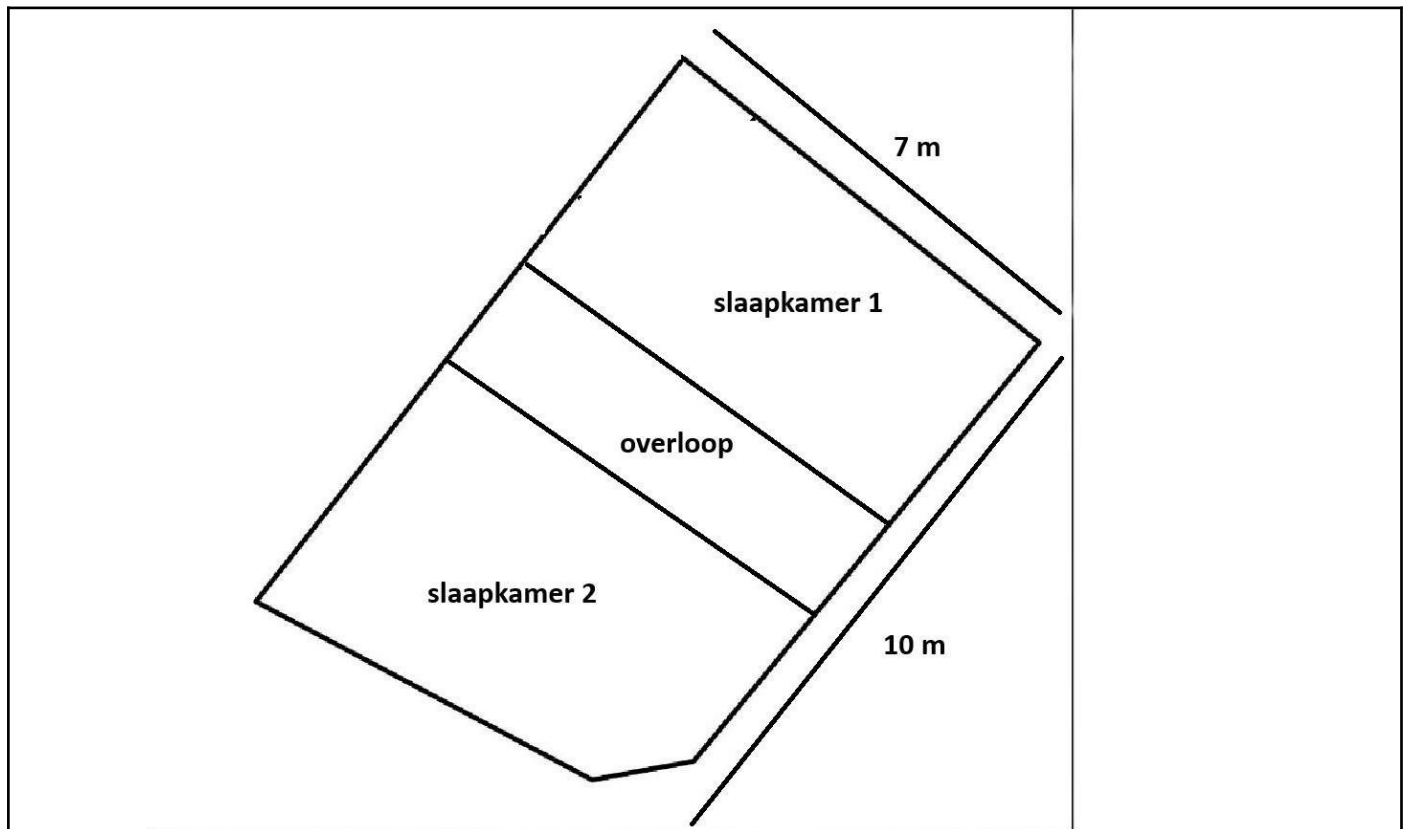

## Plan 2.9: appartement dakplan

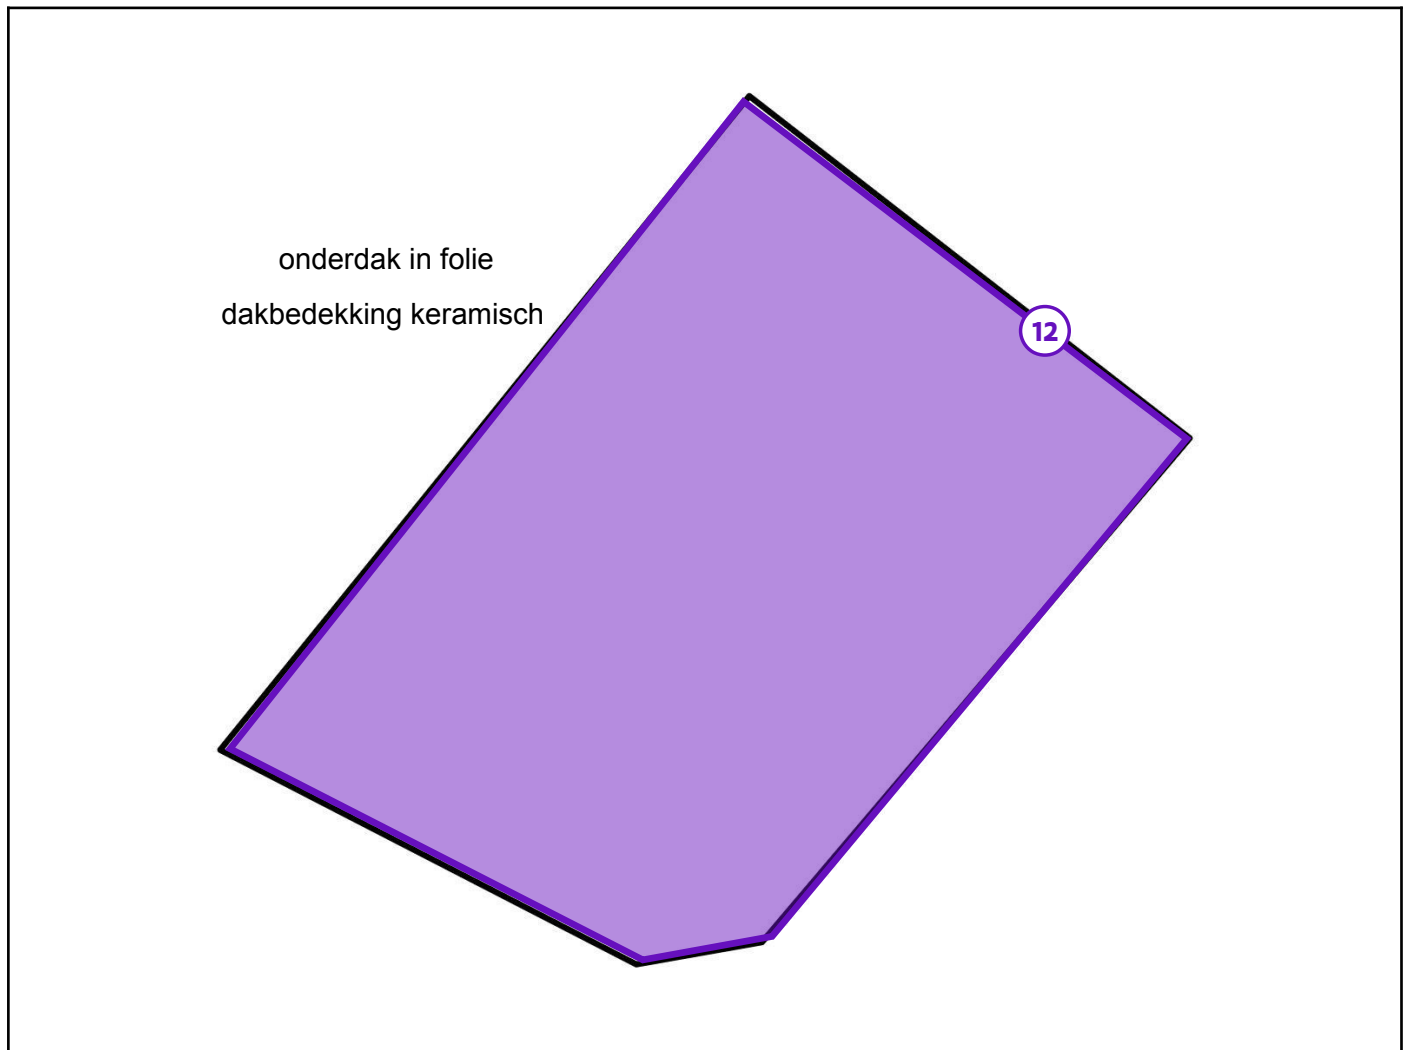

### Legende van plan 2.9: appartement dakplan

| Beschrijving             | Type   | Actie |
|--------------------------|--------|-------|
| 12. onderdak appartement | Advies | -     |

## Asbestmaterialen



Overzichtsfoto



Detailfoto

## Conclusie

### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

**Dringend verwijderen**

### Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen  
maak gebruik van asbestverwijderingskit via gemeente of intracommunale . Gebruik de voorziene Pbm's. Zo weinig mogelijk in stukken breken. Afgebroken stukjes ook zorgvuldig verzamelen.

## Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.5: dakplan bakkerij

## Detailinformatie

### Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

niet in boren of slijpen

### Risicobeoordeling

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eindbeoordeling materiaalisico | Hoog materiaalisico en/of hoge kans op vezelvrijgave                                                    |
| Opmerking                      | Voor beide toepassingen zien we een toch wel duidelijke veroudering , met aanhechting van veel korstmos |

### Berekening materiaalisico

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gebondenheid                               | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong       |
| Asbestsoort (vezeltype)                    | Crocidoliet aanwezig                          |
| Asbestconcentratie                         | Laag (< 50%)                                  |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht |
| Toestand van het materiaal                 | Matig beschadigd, matig verweerd              |

## Technische gegevens

|                                           |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                              | vezelcement golfplaten                                                                                                                                                     |
| Omgeving                                  | Grenst aan binnen- en buitenlucht                                                                                                                                          |
| Primaire drager                           | Schuin dak                                                                                                                                                                 |
| Asbestmateriaal                           | Dak- en gevelbekleding - Golfplaat                                                                                                                                         |
| Bindmiddel van asbestmateriaal            | Cement                                                                                                                                                                     |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel      | Hecht                                                                                                                                                                      |
| Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 70,00 m<sup>2</sup> - 1 stuk</li></ul>                                                                                             |
| Totale oppervlakte                        | 70,00 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                       |
| Eenvoudig bereikbaar                      | Ja                                                                                                                                                                         |
| Bevestigingswijze                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Geschroefd</li><li>• Genageld, geniet</li></ul>                                                                                    |
| Identificatiemethode                      | Vaststelling zonder monsternamen                                                                                                                                           |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                                 | hoeveelheden bij benadering<br><br>we vinden deze golfplaten op een kleine berging aan het terras van het appartement , en op de aangebouwde garages achteraan het gebouw. |



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

#### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

**Dringend verwijderen**

#### Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Sluit de ruimte luchtdicht af en vermijd het betreden van de ruimte.
- Scherm in afwachting van verwijdering het asbestmateriaal af van luchtstromingen en verstoring: bijvoorbeeld door het te verpakken, te fixeren, af te dekken, signalisatie - afbakening aan te brengen, ...
- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Hermetische zone (erkend asbestverwijderaar)  
Te overleggen met erkend verwijderaar, doch verwijdering zal inhouden dat stofvorming optreedt, welke de hele ruimte zal contamineren. Hermetische zone is noodzakelijk.

#### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.4: bakkerij allerlei

## Detailinformatie

### Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

niet in boren of slijpen, niet reinigen of ontstoffen , wrijven zal vezelvrijgave veroorzaken

### Algemene opmerkingen

De onbedekte buis loopt door de ruimte waar de oudste oven staat. deze ruimte wordt enkel nog als opslag gebruikt. Het zou aangewezen zijn deze ruimte niet meer te laten betreden door personeel.

### Risicobeoordeling

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Hoog materiaalrisico en/of hoge kans op vezelvrijgave                        |
| Opmerking                       | loskomende stukken zichtbaar , niet alle buizen zijn bedekt met een verflaag |

### Berekening materiaalrisico

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gebondenheid                               | Categorie 2: niet-hechtgebonden met matrix    |
| Asbestsoort (vezeltype)                    | Amfibool aanwezig, uitgezonderd crocidoliet   |
| Asbestconcentratie                         | Laag (< 50%)                                  |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht |
| Toestand van het materiaal                 | Matig beschadigd, matig verweerd              |

### Monstername

| #   | Type        | Referentie  | Resultaat |
|-----|-------------|-------------|-----------|
| 2.1 | Mengmonster | 25/04/01/03 | Amosiet   |

## Technische gegevens

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                                   | gipsisolatie verwarmingsbuis rechte stukken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Omgeving                                       | Binnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Primaire drager                                | HVAC infrastructuur en uitrusting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Asbestmateriaal                                | In-situ afwerkingslagen - Thermische isolatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bindmiddel van asbestmateriaal                 | Gips - kalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel           | Niet-hechtgebonden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,00 m - 20,00 cm - 1,00 cm - 1 stuk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Totaal volume                                  | 0,02 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eenvoudig bereikbaar                           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bevestigingswijze                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlijmd, ingegoten, versmeerd</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Identificatiemethode                           | Vaststelling met monstername                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Destructieve handeling voor identificatie      | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                                      | <p>hoeveelheden bij benadering</p> <p>Deze buizen zijn te vinden in het bakkerijgedeelte. We zien deze buizen lopen in de centrale gang en in de opstelplaats voor de oude oven. De buizen lopen echter door valse plafonds , mogelijk zijn nog meer buizen aanwezig boven dit vals plafond . Uit veiligheidsoverwegingen (stofvorming , personeel en voedsel aanwezig) werden niet alle plafondplaten gemanipuleerd .</p> |



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

#### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

#### Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Scherm in afwachting van verwijdering het asbestmateriaal af van luchtstromingen en verstoring: bijvoorbeeld door het te verpakken, te fixeren, af te dekken, signalisatie - afbakening aan te brengen, ...
- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Hermetische zone (erkend asbestverwijderaar)  
Te overleggen met erkend verwijderaar, doch verwijdering zal inhouden dat stofvorming optreedt, welke de hele ruimte zal contamineren. Hermetische zone is noodzakelijk.

#### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.4: bakkerij allerlei

## Detailinformatie

### Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

niet in boren of slijpen

### Risicobeoordeling

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave               |
| Opmerking                       | De bocht is geveerd , doch de verflaag is ook al oud en niet overal aanwezig |

### Berekening materiaalrisico

|                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebondenheid                               | Categorie 2: niet-hechtgebonden met matrix                                                        |
| Asbestsoort (vezeltype)                    | Crocidoliet aanwezig                                                                              |
| Asbestconcentratie                         | Laag (< 50%)                                                                                      |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht                                                     |
| Toestand van het materiaal                 | Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid' |

### Monstername

| #   | Type        | Referentie  | Resultaat            |
|-----|-------------|-------------|----------------------|
| 3.1 | Puntmonster | 25/04/01/04 | Crocidoliet, Amosiet |

## Technische gegevens

|                                                |                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                                   | gipsisolatie verwarmingsbuis bocht                                                                         |
| Omgeving                                       | Binnen                                                                                                     |
| Primaire drager                                | HVAC infrastructuur en uitrusting                                                                          |
| Asbestmateriaal                                | In-situ afwerkingslagen - Thermische isolatie                                                              |
| Bindmiddel van asbestmateriaal                 | Gips - kalk                                                                                                |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel           | Niet-hechtgebonden                                                                                         |
| Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,50 m - 20,00 cm - 1,00 cm - 1 stuk</li> </ul>                   |
| Totaal volume                                  | 0,001 m <sup>3</sup>                                                                                       |
| Eenvoudig bereikbaar                           | Ja                                                                                                         |
| Bevestigingswijze                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlijmd, ingegoten, versmeerd</li> </ul>                         |
| Identificatiemethode                           | Vaststelling met monsternamen                                                                              |
| Destructieve handeling voor identificatie      | Nee                                                                                                        |
| Opmerking                                      | Er is 1 bocht zichtbaar in het traject . cfr. het inspectieprotocol werd hier een apart staal van genomen. |



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

#### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

#### Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer en verwijder dit asbestmateriaal wanneer het bij werken eenvoudig bereikbaar wordt. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen  
Best door firma met attest EH , werk op hoogte

#### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.5: dakplan bakkerij

## Detailinformatie

### Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

niet in boren of slijpen

### Risicobeoordeling

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|

### Berekening materiaalrisico

|                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebondenheid                               | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong                                                           |
| Asbestsoort (vezeltype)                    | Crocidoliet aanwezig                                                                              |
| Asbestconcentratie                         | Laag (< 50%)                                                                                      |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels vrij aan de buitenlucht                                                           |
| Toestand van het materiaal                 | Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid' |

## Technische gegevens

|                                                |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                                   | vezelcement schouw                                                                                                                                                                                               |
| Omgeving                                       | Buiten                                                                                                                                                                                                           |
| Primaire drager                                | HVAC infrastructuur en uitrusting                                                                                                                                                                                |
| Asbestmateriaal                                | Rookgaskanaal                                                                                                                                                                                                    |
| Bindmiddel van asbestmateriaal                 | Cement                                                                                                                                                                                                           |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel           | Hecht                                                                                                                                                                                                            |
| Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal) | <ul style="list-style-type: none"><li>• 3,00 m - 30,00 cm - 1,00 cm - 1 stuk</li></ul>                                                                                                                           |
| Totaal volume                                  | 0,009 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                             |
| Eenvoudig bereikbaar                           | Ja                                                                                                                                                                                                               |
| Bevestigingswijze                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Geklemd</li></ul>                                                                                                                                                        |
| Identificatiemethode                           | Vaststelling zonder monsternamen                                                                                                                                                                                 |
| Destructieve handeling voor identificatie      | Nee                                                                                                                                                                                                              |
| Opmerking                                      | <p>hoeveelheden bij benadering</p> <p>We zien enkel het zichtbare deel boven het dak. Waarschijnlijk loopt deze schouwtoepassing door tot binnen , ter hoogte van de oude , buiten gebruik gestelde bakoven.</p> |

## Fiche 5: zwarte geluidslap onder gootsteen in bakkerij en appartement.

Asbestmateriaal



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

#### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

#### Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar  
Te overleggen met erkend verwijderaar welke beste verwijderingsmethode is (losmaken, of in zijn geheel verwijderen).

### Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.4: bakkerij allerlei

Zone 2: appartement

- Plan 2.4: appartement + 1 allerlei

## Detailinformatie

### Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

niet in boren of slijpen

### Risicobeoordeling

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Zeer laag materiaalrisico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

### Berekening materiaalrisico

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gebondenheid                               | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong       |
| Asbestsoort (vezeltype)                    | Alleen chrysotiel                             |
| Asbestconcentratie                         | Laag (< 50%)                                  |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht |
| Toestand van het materiaal                 | Onbeschadigd, niet verweerd                   |

## Technische gegevens

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                              | zwarte geluidslap onder gootsteen in bakkerij en appartement.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Omgeving                                  | Binnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Primaire drager                           | Sanitaire infrastructuur en uitrusting (toe- en afvoer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Asbestmateriaal                           | Plaat, paneel, tablet - Generiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bindmiddel van asbestmateriaal            | Bitumen (roofing, teer, asfalt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel      | Hecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hoeveelheid (gewicht - aantal)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,50 kg - 1 stuk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Totaal gewicht                            | 0,50 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eenvoudig bereikbaar                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bevestigingswijze                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlijmd, ingegoten, versmeerd</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Identificatiemethode                      | Vaststelling zonder monsternamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opmerking                                 | In de bakkerij en het appartement vinden we een zwarte plaat onder de gootsteen, deze plaat is uit bitumen gemaakt en mogelijk asbesthoudend. Staalname werd om economische redenen niet uitgevoerd, deze toepassing is ook veilig bij normaal gebruik. Indien kan aangetoond worden dat de toepassing na 2001 geplaatst werd, is dit ook geen risico meer. |



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

#### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

#### Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen voorzichtig in zijn geheel los te maken en op de gepaste manier afvoeren. Zo weinig mogelijk in stukken breken.

### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.5: dakplan bakkerij

## Detailinformatie

### Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

niet in boren of slijpen

### Risicobeoordeling

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|

### Berekening materiaalrisico


|                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebondenheid                               | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong                                                           |
| Asbestsoort (vezeltype)                    | Crocidoliet aanwezig                                                                              |
| Asbestconcentratie                         | Laag (< 50%)                                                                                      |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels vrij aan de buitenlucht                                                           |
| Toestand van het materiaal                 | Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid' |

## Technische gegevens


|                                            |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                               | muurkappen in kunstbeton                                                                                                                                |
| Omgeving                                   | Buiten                                                                                                                                                  |
| Primaire drager                            | Wand vrijstaand (scheidingsmuur, ...)                                                                                                                   |
| Asbestmateriaal                            | Deksteen, muurkap - Hol                                                                                                                                 |
| Bindmiddel van asbestmateriaal             | Cement                                                                                                                                                  |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel       | Hecht                                                                                                                                                   |
| Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal) | • 5,00 m <sup>2</sup> - 4,00 cm - 1 stuk                                                                                                                |
| Totaal volume                              | 0,20 m <sup>3</sup>                                                                                                                                     |
| Eenvoudig bereikbaar                       | Ja                                                                                                                                                      |
| Bevestigingswijze                          | • Verlijmd, ingegoten, versmeerd                                                                                                                        |
| Identificatiemethode                       | Vaststelling zonder monsternamen                                                                                                                        |
| Destructieve handeling voor identificatie  | Nee                                                                                                                                                     |
| Opmerking                                  | hoeveelheden bij benadering<br><br>we vinden deze muurkappen ter hoogte van het appartement , en ter hoogte van het plat dak tussen garage en bakkerij. |

## Fiche 7: bakelieten armaturen in tellerkast, berging op dak en in bakkerij

Asbestmateriaal

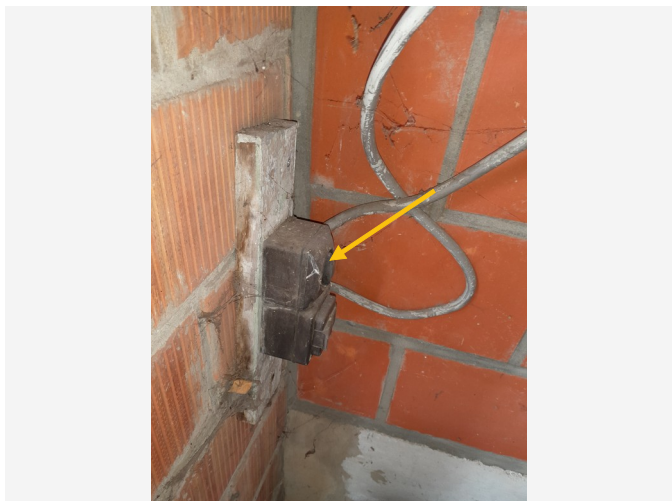

Overzichtsfoto

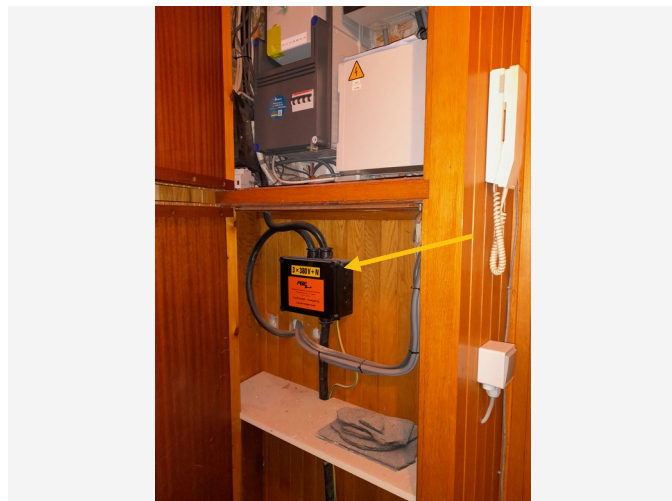

Detailfoto

### Conclusie

#### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

#### Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen  
maak gebruik van asbestverwijderingskit via gemeente of intracommunale . Gebruik de voorziene Pbm's. Zo weinig mogelijk in stukken breken. Afgebroken stukjes ook zorgvuldig verzamelen.

### Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.4: bakkerij allerlei

- Plan 1.5: dakplan bakkerij

## Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

niet in boren of slijpen

## Risicobeoordeling

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|

## Berekening materiaalrisico

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gebondenheid                               | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong       |
| Asbestsoort (vezeltype)                    | Crocidoliet aanwezig                          |
| Asbestconcentratie                         | Laag (< 50%)                                  |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht |
| Toestand van het materiaal                 | Onbeschadigd, niet verweerd                   |

## Technische gegevens

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                               | bakelieten armaturen in tellerkast, berging op dak en in bakkerij                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Omgeving                                   | Binnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Primaire drager                            | Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Asbestmateriaal                            | Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bindmiddel van asbestmateriaal             | Kunststof of -hars                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel       | Hecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,00 m<sup>2</sup> - 0,50 cm - 1 stuk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| Totaal volume                              | 0,005 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eenvoudig bereikbaar                       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bevestigingswijze                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschroefd</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Identificatiemethode                       | Vaststelling zonder monsternamen                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Destructieve handeling voor identificatie  | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opmerking                                  | <p>hoeveelheden bij benadering</p> <p>In de berging op het terras van het appartement , in de garage achteraan de bakkerij en in de bakkerij zelf vinden we oudere , bruin-zwarte armaturen. Deze zijn waarschijnlijk uit bakeliet gemaakt , welke licht asbesthoudend is. Echter geen risico bij normaal gebruik.</p> |

## Beperkingen



*Situeringsfoto*

## Conclusie

### Tijdelijke beperking

**Reden:** Slotvaste toegangspoort, -deur of -luik

**Uitleg van de asbestdeskundige:** De 2e garage achteraan het gebouw kon niet van binnen onderzocht worden, daar deze verhuurd was en de poort slotvast was.

De kans bestaat dat we hier ook een bakelieten armatuur vinden en witte platen als plafondbekleding. Beide werden vermeld in de fiches aangaande de eerste garage. Een volledige beoordeling van eventuele opgeslagen materiaal was echter niet mogelijk.

### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.4: bakkerij allerlei



Situeringsfoto

### Conclusie

#### Tijdelijke beperking

**Reden:** Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond


**Uitleg van de asbestdeskundige:** In het app. is een schouw aanwezig, deze is niet toegankelijk, opening ook op meer dan 3.5 meter hoogte. We kunnen deze dan ook niet volledig beoordelen, er kunnen bvb. inwendig schouwpotten uit vezelcement gebruikt zijn. Na te gaan bij afbraak woning.

#### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.5: dakplan bakkerij

## Adviezen

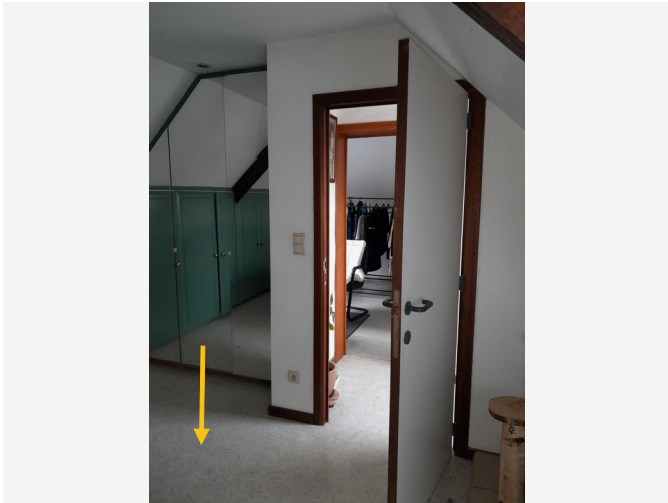

Vrije foto

### Advies

De vloerbedekking van het appartement op het 2e verdiep bestaat uit een vloerzeil, dit is vastgelijmd. het vloerzeil zelf heeft een mousse onderrug, de lijm is niet zwart, dus beide toepassingen zijn niet verdacht. Eventuele onderliggende, oudere lagen vloerbedekking werden niet onderzocht, deze horen bij een destructief onderzoek.

### Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: appartement

- Plan 2.5: appartement + 2 vloeren

### Detailinformatie

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Identificatiemethode | Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht) |
|----------------------|------------------------------------------------|



Vrije foto

### Advies

Er werden enkele toezichtsputen geopend om de ondergrondse afvoerbuizen te controleren op vezelcement toepassing. Via deze inspectieputten konden we enkel PVC afvoerbuizen zien. Dit is echter geen garantie dat er ondergronds oudere buizen in vezelcement kunnen aanwezig zijn. Dit maakt deel uit van een destructief onderzoek bij afbraak gebouw.


### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.4: bakkerij allerlei

### Detailinformatie

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Identificatiemethode | Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht) |
|----------------------|------------------------------------------------|

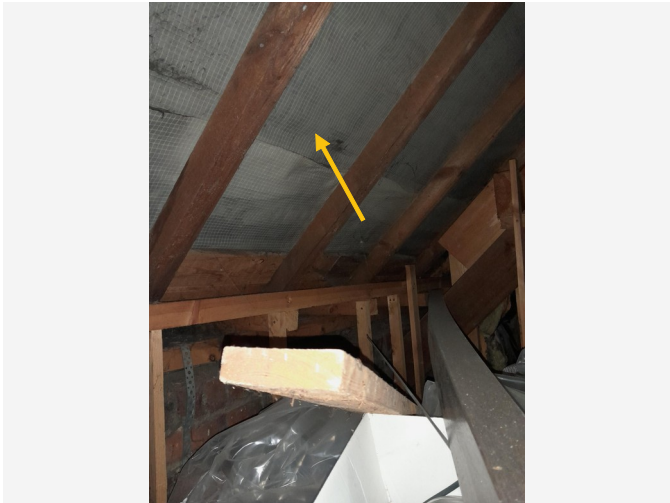

Vrije foto

### Advies

We hebben het onderdak van het appartement en de zolder op het terras kunnen beoordelen, dit bestaat uit een doek , niet verdacht.


### Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: appartement

- Plan 2.9: appartement dakplan

### Detailinformatie

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Identificatiemethode | Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht) |
|----------------------|------------------------------------------------|

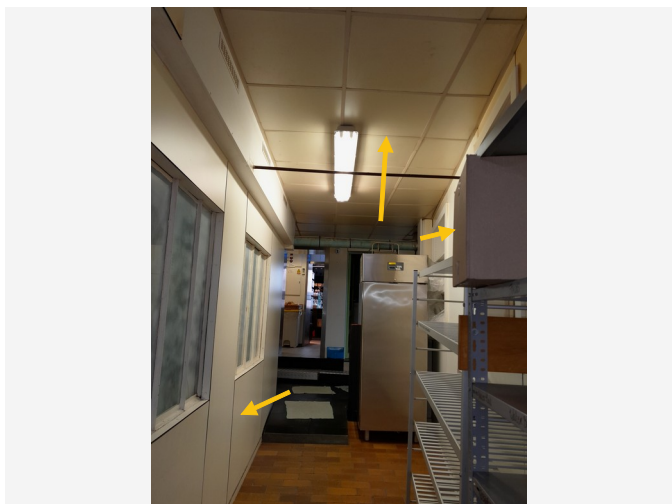

Vrije foto

### Advies

In de bakkerij zijn wegens hygienische voorschriften de meeste wanden en plafonds bekleed met gemakkelijk afwasbare platen. De platen zelf worden geïdentificeerd als type Trespa, hoge druk laminaat platen, niet verdacht. Waar de oudere afwerkingslagen zichtbaar en bereikbaar zijn werden deze onderzocht met staalnames. We hebben echter geen zicht op de oudere muur en plafondbekleding achter de vast gemonteerde platen, mogelijk zijn daar nog asbestverdachte toepassingen als oudere pleisterlagen te vinden. Dat zal verder moeten onderzocht worden bij een destructief onderzoek.

### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.2: bakkerij muren

### Detailinformatie

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Identificatiemethode | Redelijk vermoeden |
|----------------------|--------------------|

## Fiche 14: bekleding achtergevel appartement en bakkerij

Advies



Vrije foto

### Advies

De achtergevel van appartement en bakkerij is deels bedekt met een plaatvormig materiaal , we identificeren dit als een gelamineerde plaat , type Trespa. Niet asbesthoudend.

### Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.2: bakkerij muren
- Plan 1.5: dakplan bakkerij

### Detailinformatie

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Identificatiemethode | Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht) |
|----------------------|------------------------------------------------|



Vrije foto

### Advies

Er zijn in de bakkerij 2 industriële ovens aanwezig, allebei buiten gebruik. zeker voor het oudste object kan men vermoeden dat er inwendig mogelijk asbestverdachte toepassing aanwezig zouden zijn zoals thermische isolatie, pakkingen, dichtingen, brandvrije platen. Dit dient verder onderzocht te worden bij ontmanteling van deze installaties.

### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.4: bakkerij allerlei

### Detailinformatie

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Identificatiemethode | Redelijk vermoeden |
|----------------------|--------------------|

## Fiche 16: tegellijm badkamer , wc en keuken , zowel appartementen als bakkerij

Advies



Vrije foto

### Advies

Zowel in de bakkerij als in het appartement vinden we tegels tegen de muur gekleefd. De lijm waarmee deze tegels verkleefd zijn kan mogelijk asbesthoudend zijn. Staalname niet mogelijk zonder de tegels te beschadigen. Bij afbraak tegels is staalname van deze tegellijm aanbevolen.

### Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.2: bakkerij muren

Zone 2: appartement

- Plan 2.2: appartement + 1 muren

### Detailinformatie

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Identificatiemethode | Redelijk vermoeden |
|----------------------|--------------------|



Vrije foto

### Advies

Er is een parketvloer aanwezig in het grootste deel van het appartement. Dit kan verlijm of vernageld zijn. De lijm waarmee dit parket bevestigd werd kan mogelijk asbesthoudend zijn. Staalname momenteel niet mogelijk zonder de vloer te beschadigen. Bij afbraak van de parketvloer is staalname aanbevolen.

### Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: appartement

- Plan 2.1: appartement + 1 vloeren

### Detailinformatie

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Identificatiemethode | Redelijk vermoeden |
|----------------------|--------------------|

Geen asbest

## Fiche 18: plaat naast oven

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

Geen asbest

### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.3: bakkerij plafonds

### Detailinformatie

#### Monstername

| #    | Type        | Referentie  | Resultaat   |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 18.1 | Puntmonster | 25/04/01/09 | Geen asbest |

## Technische gegevens

|                                            |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                               | plaat naast oven                                                                                                                                                             |
| Omgeving                                   | Binnen                                                                                                                                                                       |
| Primaire drager                            | Plafond                                                                                                                                                                      |
| Bindmiddel van materiaal                   | Cement                                                                                                                                                                       |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel       | Hecht                                                                                                                                                                        |
| Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal) | • 4,00 m <sup>2</sup> - 2,00 cm - 1 stuk                                                                                                                                     |
| Totaal volume                              | 0,08 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                          |
| Identificatiemethode                       | Vaststelling met monstername                                                                                                                                                 |
| Destructieve handeling voor identificatie  | Nee                                                                                                                                                                          |
| Opmerking                                  | <p>Ter hoogte van het plafond naast de oude oven zien we een cementplaat als vals plafond opgehangen. Hiervan werd een staal genomen.</p> <p>hoeveelheden bij benadering</p> |

## Fiche 19: gipsplaat garage

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

## Conclusie

Geen asbest

### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.3: bakkerij plafonds

## Detailinformatie

### Monstername

| #    | Type        | Referentie  | Resultaat   |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 19.1 | Puntmonster | 25/04/01/02 | Geen asbest |

## Technische gegevens

|                                            |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                               | gipsplaat garage                                                                                                                                                                        |
| Omgeving                                   | Binnen                                                                                                                                                                                  |
| Primaire drager                            | Plafond                                                                                                                                                                                 |
| Bindmiddel van materiaal                   | Calciumsilicaat                                                                                                                                                                         |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel       | Niet-hechtgebonden                                                                                                                                                                      |
| Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal) | • 45,00 m <sup>2</sup> - 1,00 cm - 1 stuk                                                                                                                                               |
| Totaal volume                              | 0,45 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                     |
| Identificatiemethode                       | Vaststelling met monstername                                                                                                                                                            |
| Destructieve handeling voor identificatie  | Nee                                                                                                                                                                                     |
| Opmerking                                  | <p>hoeveelheden bij benadering</p> <p>In de rechter garage werd een gipsplaat aan het plafond gevonden, waarvan 1 zijde bloot licht (geen karton) . Hiervan werd een staal genomen.</p> |



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

Geen asbest

### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.5: dakplan bakkerij

### Detailinformatie

#### Monstername

| #    | Type        | Referentie  | Resultaat   |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 20.1 | Mengmonster | 25/04/01/07 | Geen asbest |

## Technische gegevens

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                              | roofing plat dak achterbouw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Omgeving                                  | Buiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Primaire drager                           | Plat dak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bindmiddel van materiaal                  | Bitumen (roofing, teer, asfalt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel      | Hecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)        | • 112,00 m <sup>2</sup> - 1 stuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Totale oppervlakte                        | 112,00 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Identificatiemethode                      | Vaststelling met monsternamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opmerking                                 | <p>hoeveelheden bij benadering</p> <p>Er werden op verschillende plaatsen stalen genomen van de roofing en dit op delen welke geen risico op infiltratie geven .</p> <p>Enkel de bovenste laag roofing werd bemonsterd , we hebben geen zicht op eventuelen onderliggende lagen oudere roofing met een andere samenstelling. Hiervoor is een destructief onderzoek nodig.</p> |

## Fiche 21: smeerlaag naden gipsplaat

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

Geen asbest

### Terug te vinden op volgende plannen

Zone 2: appartement

- Plan 2.3: appartement + 1 plafonds
- Plan 2.6: appartement + 2 muren
- Plan 2.7: appartement + 2 plafonds

### Detailinformatie

#### Monstername

| #    | Type        | Referentie  | Resultaat   |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 21.1 | Mengmonster | 25/04/01/10 | Geen asbest |

## Technische gegevens


|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                               | smeerlaag naden gipsplaat                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omgeving                                   | Binnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Primaire drager                            | Binnenwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bindmiddel van materiaal                   | Gips - kalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel       | Niet-hechtgebonden                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal) | • 4,00 m <sup>2</sup> - 0,50 cm - 1 stuk                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Totaal volume                              | 0,02 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Identificatiemethode                       | Vaststelling met monstername                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Destructieve handeling voor identificatie  | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opmerking                                  | <p>hoeveelheden bij benadering</p> <p>In het appartement werden de meeste wanden en plafonds met gipsplaat bedekt. De gipsplaten zijn niet verdacht, de smeerlaag ter hoogte van de naden cfr. het inspectieprotocol wel. Er werd een staal van de smeerlaag ter hoogte van het plafond en de muren genomen.</p> |

## Fiche 22: linoleum tegen wand gekleefd

Geen asbest



Overzichtsfoto

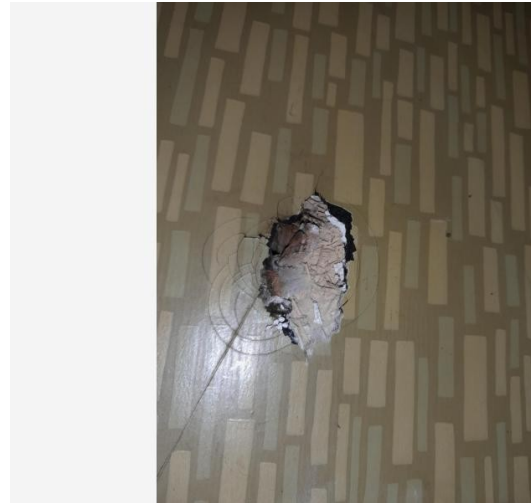

Detailfoto

### Conclusie

Geen asbest

### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.2: bakkerij muren

### Detailinformatie

#### Monstername

| #    | Type        | Referentie  | Resultaat   |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 22.1 | Puntmonster | 25/04/01/08 | Geen asbest |

## Technische gegevens

|                                           |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                              | linoleum tegen wand gekleefd                                                                                                                                                                            |
| Omgeving                                  | Binnen                                                                                                                                                                                                  |
| Primaire drager                           | Binnenwand                                                                                                                                                                                              |
| Bindmiddel van materiaal                  | Kunststof of -hars                                                                                                                                                                                      |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel      | Hecht                                                                                                                                                                                                   |
| Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)        | • 6,00 m <sup>2</sup> - 1 stuk                                                                                                                                                                          |
| Totale oppervlakte                        | 6,00 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                     |
| Identificatiemethode                      | Vaststelling met monstername                                                                                                                                                                            |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee                                                                                                                                                                                                     |
| Opmerking                                 | <p>hoeveelheden bij benadering</p> <p>In een berging aan de bakkerij zien we een linoleum tegen een muur gekleefd. Deze is hard en heeft een zwarte onderrug. We hebben hier een staal van genomen.</p> |

## Fiche 23: crepi achtergevel verdiep

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

Geen asbest

### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.5: dakplan bakkerij

### Detailinformatie

#### Monstername

| #    | Type        | Referentie  | Resultaat   |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 23.1 | Mengmonster | 25/04/01/06 | Geen asbest |

## Technische gegevens

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Beschrijving                              | crepi achtergevel verdiep    |
| Omgeving                                  | Buiten                       |
| Primaire drager                           | Wand buitenschil             |
| Bindmiddel van materiaal                  | Cement                       |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel      | Hecht                        |
| Hoeveelheid (gewicht - aantal)            | • 300,00 kg - 1 stuk         |
| Totaal gewicht                            | 300,00 kg                    |
| Identificatiemethode                      | Vaststelling met monstername |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee                          |
| Opmerking                                 | hoeveelheden bij benadering  |

## Fiche 24: gevelbekleding vooraan

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

Geen asbest

### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.2: bakkerij muren

### Detailinformatie

#### Monstername


| #    | Type        | Referentie  | Resultaat   |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 24.1 | Puntmonster | 25/04/01/05 | Geen asbest |

## Technische gegevens

|                                            |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                               | gevelbekleding vooraan                                                                                                                                                                      |
| Omgeving                                   | Buiten                                                                                                                                                                                      |
| Primaire drager                            | Wand buitenschil                                                                                                                                                                            |
| Bindmiddel van materiaal                   | Cement                                                                                                                                                                                      |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel       | Hecht                                                                                                                                                                                       |
| Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal) | • 60,00 m <sup>2</sup> - 1,00 cm - 1 stuk                                                                                                                                                   |
| Totaal volume                              | 0,60 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                         |
| Identificatiemethode                       | Vaststelling met monstername                                                                                                                                                                |
| Destructieve handeling voor identificatie  | Nee                                                                                                                                                                                         |
| Opmerking                                  | hoeveelheden bij benadering<br><br>De voorgevel op het gelijkvloers is bekleed met een soort dunne cementtegels, hier werd een staal van genomen ter hoogte van een bestaande beschadiging. |

## Fiche 25: pleisterwerk muren

Geen asbest

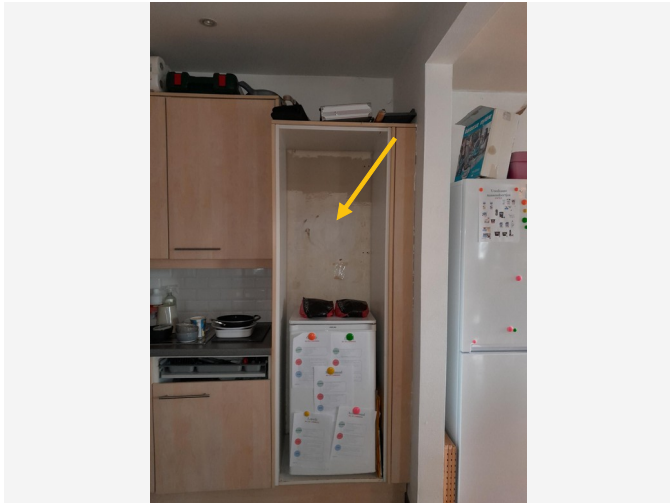

Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

Geen asbest

### Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: bakkerij

- Plan 1.2: bakkerij muren

Zone 2: appartement

- Plan 2.2: appartement + 1 muren

### Detailinformatie

#### Monstername

| #    | Type        | Referentie  | Resultaat   |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 25.1 | Mengmonster | 25/04/01/01 | Geen asbest |

## Technische gegevens

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                               | pleisterwerk muren                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Omgeving                                   | Binnen                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Primaire drager                            | Binnenwand                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bindmiddel van materiaal                   | Gips - kalk                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel       | Niet-hechtgebonden                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal) | • 200,00 m <sup>2</sup> - 1,00 cm - 1 stuk                                                                                                                                                                                                                                 |
| Totaal volume                              | 2,00 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Identificatiemethode                       | Vaststelling met monstername                                                                                                                                                                                                                                               |
| Destructieve handeling voor identificatie  | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                                  | De meeste muren in het appartement op het 1e verdiep en de bakkerij op het gelijkvloers zijn bedekt met gips - of andere platen. Op sommige plaatsen is echter wel nog pleisterwerk zichtbaar. daar werden stalen van genomen. (keuken , stookplaats , leefruimte , gang). |

## Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

### Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

## Hoe interpreteert u het asbestattest?

### Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

## Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

## Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaïen of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

## Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

## Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

### Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheeren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

## Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregelen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

## Asbest beheren en verwijderen

### Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

### Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op [www.asbestinfo.be](http://www.asbestinfo.be) > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op [www.asbestinfo.be](http://www.asbestinfo.be) > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpovertuig en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

## Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM [www.asbestinfo.be](http://www.asbestinfo.be) vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

## Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

## Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed [geo.onroenderfgoed.be](http://geo.onroenderfgoed.be) kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: [info@onroenderfgoed.be](mailto:info@onroenderfgoed.be)
- website: <https://www.onroenderfgoed.be/contact>

## Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

### Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

### Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op [www.asbestinfo.be](http://www.asbestinfo.be).

## Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website [www.asbestinfo.be](http://www.asbestinfo.be). U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

# Begrippenlijst

| Begrip                                                   | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asbestmateriaal</b>                                   | <p>Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid.</p> <p>Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.</p>                |
| <b>Hechtgebonden asbestmateriaal</b>                     | Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Niet-hechtgebonden asbestmateriaal</b>                | Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen</b> | Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst. |
| <b>Inspectieprotocol</b>                                 | Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Risicobeheersmaatregel</b>                            | Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Eenvoudig bereikbaar</b>                              | Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.                                                                                                                                      |
| <b>Zorgvuldig of veilig beheer</b>                       | <p>Zorgvuldig of veilig beheer betekent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden;</li> <li>• een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eenvoudige handelingen</b>    | <p>Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd.</p> <p>Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico's op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.</p> |
| <b>Hermetische zone</b>          | <p>Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.</p>                                                                  |
| <b>Couveusezak</b>               | <p>Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.</p>                                                                                                                                                        |
| <b>Erkend asbestverwijderaar</b> | <p>Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Roerend goed</b>              | <p>Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.</p>                                                                                                                                                                           |

## ADDENDUM BIJ ASBESTINVENTARISATTEST

Het Asbestinventarisatetest zoals gevoegd bij dit document, is opgesteld door Eco-Bouwadvies BV, met maatschappelijke zetel te Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 1270 en opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1009 879 866 in toepassing van de hieronder opgenomen algemene voorwaarden. De hieronder opgenomen algemene voorwaarden maken integraal en onvoorwaardelijk deel uit van voormeld Asbestinventarisatetest.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn aldus van toepassing bij elk gebruik en/of lezing van het Asbestinventarisatetest, zowel ten opzichte van de oorspronkelijke Opdrachtgever, diens gevolmachtigden, diens rechtsopvolgers, als door derden, en dit ongeacht de context of omstandigheden van de verdere verspreiding van het Asbestinventarisatetest. Het bevat bovendien de voorwaarden waaronder dit Asbestinventarisatetest werd opgemaakt, zodat het van essentieel belang is bij lezing van en/of gebruik van het Asbestinventarisatetest.

## ALGEMENE VOORWAARDEN - ADI

### 1. DEFINITIES EN WERKINGSSFEER

Deze algemene voorwaarden zijn, behoudens eventuele bijzondere voorwaarden die opgenomen zijn in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, van toepassing op elke offerte, overeenkomst, opdrachtformulier OVAM, factuur of enige andere contractuele relatie tussen de Asbestdeskundige Eco-Bouwadvies BV, gevestigd te Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 1270, en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 1009 879 866 (hierna "de Asbestdeskundige"), en elke partij die op diens diensten beroep doet (hierna "de Opdrachtgever"). Dit geldt ongeacht of de diensten rechtstreeks voor eigen gebruik zijn bedoeld of ten behoeve van derden worden verleend.

De Asbestdeskundige inventarisatie is een onafhankelijke deskundige die gecertificeerd is door een certificatie-instelling. De Asbestdeskundige maakt op verzoek van een Opdrachtgever een Asbestinventarisatieattest op.

Onder de Opdrachtgever wordt verstaan zowel de Opdrachtgever-onderneming zoals bedoeld in artikel I.1, 1° WER als een Opdrachtgever-consument in de zin van artikel I.1, 2° WER, zijnde iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen, die diensten afneemt van de Asbestdeskundige. Deze Opdrachtgever kan zowel een eigenaar zijn van een onroerend goed waarvan men overweegt het over te dragen, als elke mogelijke andere derde die in nood zou hebben aan een Asbestinventarisatetest.

Onder Asbestinventarisatetest wordt verstaan het attest dat afgeleverd wordt door de OVAM voor een toegankelijke constructie met risicobouwjaar na het uitvoeren van de Asbestinventaris zoals bedoeld in artikel 33/10 van het decreet d.d. 23.11.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen zoals gewijzigd bij decreet d.d. 27.04.2019.

Onderhavige voorwaarden zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de Asbestdeskundige en vormen het kader waarin het Asbestinventarisatetest wordt opgemaakt. Ongeacht de hoedanigheid van de Opdrachtgever, worden deze voorwaarden derhalve van toepassing en nut te zijn op alle mogelijke rechtsverhoudingen die de Opdrachtgever zou (kunnen) aangaan met derden en de rechten/aanspraken die zij daarbij zouden kunnen formuleren t.a.v. de Opdrachtgever zelf alsmede de Asbestdeskundige. De Opdrachtgever is gehouden deze derden te informeren over dit kader en de daarin opgenomen bepalingen, bij gebreke waaraan de Opdrachtgever desgevallend gehouden is de Asbestdeskundige integraal te vrijwaren voor alle negatieve gevolgen van deze tekortkoming.

De Asbestdeskundige aanvaardt enkel opdrachten indien onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze algemene voorwaarden worden door de Opdrachtgever geacht aanvaard te zijn indien de Asbestdeskundige zijn werkzaamheden aanvat. De Opdrachtgever verzaakt daarbij in ieder geval aan zijn eigen algemene voorwaarden en/of aan voorwaarden van een betrokken derde.

De Asbestdeskundige accepteert de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitsluitend bij schriftelijk akkoord hiertoe. Een voorgedrukte clause wordt niet beschouwd als een aanvaarding. Indien de Asbestdeskundige de voorwaarden van de Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of een specifieke overeenkomst met de Opdrachtgever afsluit, blijven deze algemene voorwaarden van toepassing als aanvulling, voor zover zij meer specifieke bepalingen bevatten of onderwerpen behandelen die niet zijn geregeld in de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of in de specifieke overeenkomst. Dit geldt zelfs indien in die voorwaarden of overeenkomst expliciet wordt vermeld dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn. Het

accepteren van een bestelbon van de Opdrachtgever wordt nooit beschouwd als een impliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever door de Asbestdeskundige.

Onderhavige algemene voorwaarden vormen één geheel met de opdracht van de Asbestdeskundige en moeten steeds samen worden gelezen.

## 2. OPDRACHT - VOORWERP

Het voorwerp van de overeenkomst betreft alle diensten zoals de Asbestdeskundige nodig acht voor de opmaak van een asbestinventarisatie van een gebouw, met als doel het verkrijgen van een uniek Asbestinventarisatetest door OVAM. De asbestinventaris bevat de identificatie van de toegankelijke constructie met het risicobouwjaar, een opsomming van de aangetroffen asbesthoudende en asbestverdachte materialen, een aanduiding van de geïnventariseerde asbesthoudende materialen waarvoor een verwijderingsplicht geldt, een risico-evaluatie van de asbesthoudende materialen en een advies over urgente maatregelen ter remediëring van de vastgestelde acute blootstellingsrisico's, als dat nodig is. Behalve in geval van een uitdrukkelijk akkoord tot bijkomende handelingen, is de opdracht van de Asbestdeskundige beperkt tot bovenvermelde handelingen.

## 3. UITVOERING

De Asbestdeskundige maakt de asbestinventaris na een plaatsbezoek op volgens het inspectieprotocol zoals vastgelegd bij de Vlaamse Regering door middel van een louter visuele, niet-destructieve inspectie. Na de totstandkoming van de overeenkomst plannen partijen in onderling overleg en binnen een redelijke termijn een inspectie in. De Asbestdeskundige is enkel gehouden de situatie te inspecteren zoals zij bestaat op het moment van de inspectie. Iedere wijziging aan het gebouw na datum van inspectie wordt niet in rekening gebracht bij het opmaken van de asbestinventaris en kan t.a.v. de Asbestdeskundige niet worden tegengeworpen.

De Asbestdeskundige dient alle materialen en onderdelen van het te onderzoeken goed te kunnen inspecteren. De Opdrachtgever is gehouden alle mogelijke obstructies te (laten) verwijderen opdat dit mogelijk zou zijn en alle te onderzoeken materialen beschikbaar/zichtbaar zijn.

Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan, die onder het voorwerp van het onderzoek vallen, zeer moeilijk bereikbaar zijn, dan worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet onderzocht. De Asbestdeskundige verricht de inspectie naar best vermogen. De inspectie betreft in die zin een middelenverbintenis in hoofde van de Asbestdeskundige. Het identificeren van asbestverdachte materialen maakt een resultaatsverbintenis

uit, voor zover die materialen ook daadwerkelijk kunnen worden onderzocht zoals in deze beschreven. De Asbestdeskundige sluit alle verantwoordelijkheid uit voor eventuele schade en/of tekortkomingen in het op te maken Asbestinventarisatetest indien dit niet mogelijk zou zijn ten gevolge van o.a. aanwezige vloerbedekking, meubels of enige andere obstructie in de meest brede betekenis van het woord.

De Asbestdeskundige voorziet mogelijks een opgave van oppervlaktes en/of volumes van het betrokken goed en/of de eventuele aanwezige materialen. Deze opgave betreft steeds een bepaling bij benadering. De Opdrachtgever noch derden kunnen enig recht of nadeel uit deze bepaling vorderen. De Asbestdeskundige wijst er op dat voor een exacte bepaling/becijfering steeds een bijkomende studie dient te gebeuren.

De Asbestdeskundige neemt stalen van de mogelijke asbestverdachte materialen, waarvan het aantal zal bepaald worden in functie van de noodzaak, het nut en de wensen van de Opdrachtgever. In geen geval is de Asbestdeskundige verantwoordelijk voor schade die door de uitvoering van deze staalafnames ontstaat. Bovendien is de Asbestdeskundige – voor zover hij beroep doet op een professionele partij voor het transport en de verwerking van de stalen – niet verantwoordelijk voor een eventueel verlies en/of andere tekortkoming in het staal, hetwelke aanleiding zou kunnen geven tot het nemen van nieuwe en/of bijkomende stalen, waarbij de bijkomende prestaties en/of kosten in rekening zullen worden gebracht.

Enkel een laboanalyse kan met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet.

Tijdens de inspectie worden nooit wanden, vloeren of enige andere oppervlakte beschadigd, doch zijn voor een niet-destructieve asbestinventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig.

Tijdens het nemen van stalen en/of manipuleren van materialen mag er niemand aanwezig zijn om alle mogelijke risico's uit te kunnen sluiten.

Na het uitvoeren van de inspectie en mits tijdige/correcte betaling, bezorgt de Asbestdeskundige het Asbestinventarisatetest uitgegeven door OVAM aan de Opdrachtgever. De standaard geldigheidstermijn van het Asbestinventarisatieatetest is tien jaar, tenzij er een recenter Asbestinventarisatieatetest wordt opgesteld.

## 4. DERDEN

In geval de Opdrachtgever het onroerend goed waarop het Asbestinventarisatieatetest betrekking heeft overdraagt, is hij verplicht het Asbestinventarisatieatetest integraal aan de verkrijgers van het onroerend goed te bezorgen, inclusief kopie van de voorwaarden waaronder de werkzaamheden tot

de opmaak werden verricht. Met een overdracht wordt bedoeld het onder levenden overdragen van een eigendomsrecht, het onder levenden vestigen of overdragen van een recht van vruchtgebruik, een erfpacht, een opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, draagt de Asbestdeskundige geen enkele verantwoordelijkheid en is de Opdrachtgever desgevallend gehouden de Asbestdeskundige te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken die uitgesloten zouden zijn in onderhavige voorwaarden voor zover deze alsnog zouden worden ontwikkeld.

Voor zover enige regelgeving dit zou vereisen en/of dit nuttig en/of veilig/raadzaam zou kunnen zijn om het opgemaakte Asbestinventarisatieattest, inclusief kopie van de voorwaarden waaronder de werkzaamheden tot de opmaak werden verricht over te maken aan eender welke derde in het kader van enige aanwezigheid in (de buurt van) het betrokken goed en/of werkzaamheden die zij daar zouden willen (laten) verrichten, zal de Opdrachtgever en zijn rechtsopvolgers deze ter beschikking stellen voorafgaand aan iedere betreding van het goed, inclusief de voorwaarden waarbinnen het werd opgemaakt. Deze verplichting geldt zelfs hoewel het Asbestinventarisatieattest niet is opgemaakt in het kader van andere doelstellingen buiten deze in het kader van de informatieplicht ingevolge een eventuele overdracht van het betrokken goed.

## 5. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De Opdrachtgever is gehouden alle nodige en nuttige informatie ter beschikking te stellen van de Asbestdeskundige voor de uitvoering van zijn opdracht. Indien bepaalde gegevens zouden ontbreken, en/of (lopende de uitvoering van de dienst) onduidelijk zouden zijn geworden, zal de Opdrachtgever op het eerste verzoek van de Asbestdeskundige alle bijkomende informatie verschaffen dewelke deze in staat moet stellen de dienst(en) uit te voeren. De Opdrachtgever verklaart de eigenaar, de houder van een zakelijk recht, dan wel eender ander recht, te zijn van het goed die het voorwerp is/zijn van de asbestinventarisatie, dan wel de machtiging/toegang te hebben (in eender welke vorm) om het beoogde onderzoek door de Asbestdeskundige te laten uitvoeren.

Ongeacht de eigenlijke hoedanigheid van de Opdrachtgever en diens relatie t.a.v. het betrokken goed kan in geen enkel geval een contractuele band bestaan tussen de Asbestdeskundige en eender welke mogelijke derde in eender welke mogelijke relatie t.a.v. de Opdrachtgever en/of het betrokken goed, behoudens indien zij rechtstreeks een schriftelijke overeenkomst zouden hebben gesloten.

Desalniettemin is elke mogelijke (buiten)contractuele relatie van de Opdrachtgever enige derde expliciet onderhavig aan alle voorwaarden en/of beperkingen uit onderhavige algemene voorwaarden waaronder de Asbestdeskundige zijn werkzaamheden heeft verricht.

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om de beste omstandigheden te creëren die de Asbestdeskundige in staat stellen diens werk zonder enige hinder te kunnen uitvoeren. Daarbij zorgt de Opdrachtgever voor veilige en toegankelijke ruimtes, meer bepaald zorgt de Opdrachtgever ervoor dat op voorhand alle mogelijk deuren, poorten, luiken en kasten werden geopend.

Indien het onroerend goed verhuurd wordt, stelt de Opdrachtgever de huurders tijdig in kennis van het geplande onderzoek.

De Opdrachtgever vult het opdrachtformulier waarheidsgetrouw in en bezorgt de Asbestdeskundige hierbij een verklaring op eer niet op de hoogte te zijn van ingesloten of bedekte asbesthoudende materialen.

In geval de Asbestdeskundige geen tijdige toegang wordt verleend tot het te onderzoeken gebouw, zal wachttijd worden aangerekend aan 50,00 EUR excl. btw per gestart uur.

De Opdrachtgever is steeds gehouden alle informatie ter beschikking te stellen die deze zelf zou (kunnen) hebben betreffende datgene wat nuttig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht.

## 6. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST & PRIJZEN

De prijs van de opdracht wordt bepaald in de offerte en/of het opdrachtformulier. Deze werd bepaald op basis van de informatie zoals aangeleverd door de Opdrachtgever, zijnde onder meer de omvang en grootte van de te inspecteren gebouwen en het terrein, de ouderdom en renovatiegraad, het aantal verwachte monsternames en labo-analyses en de retributiekost van het attest. Elke wijziging en/of tegenstrijdigheid kan aanleiding geven tot een aanpassing van de prijs, dan wel een schorsing van de uitvoering van de diensten tot op het ogenblik waarop de vereiste duidelijkheid wordt verschaft, dit zonder enig recht op vergoeding in hoofde van de Opdrachtgever. Wanneer de Opdrachtgever verkeerde informatie aanlevert, is de Asbestdeskundige gerechtigd hiervoor een supplement aan te rekenen. Louter en alleen de Opdrachtgever en/of diens aangestelde(n) is/zijn aansprakelijk voor de beschikbaarheid, correctheid en eenvormigheid van noodzakelijke gegevens ter uitvoering van de overeenkomst.

## 7. AANSPRAKELIJKHEID

Elk zichtbaar gebrek (kennelijke materiële vergissingen, onterecht niet-toegankelijk aanziene locaties/materialen, ...) met betrekking tot de opdracht van de Asbestdeskundige

dient op straffe van verval van enige aanspraakmogelijkheid schriftelijk aan laatstgenoemde te worden overgemaakt binnen de zeven dagen nadat het Asbestinventarisatieattest (digitaal) wordt overgemaakt aan de Opdrachtgever.

Voor verborgen gebreken is de Asbestdeskundige slechts 2 jaar aansprakelijk, na aflevering van het Asbestinventarisatieattest. Rechtsvorderingen in dat kader dienen uiterlijk binnen de zes maanden na ontdekking of kennisname van het gebrek te worden ingesteld, waarna de aansprakelijkheid van de Asbestdeskundige integraal vervalt en in elk geval hoogstens tot twee jaar na de aflevering van het Asbestinventarisatieattest.

Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is de Asbestdeskundige (met inbegrip van al de door de Asbestdeskundige aangestelde derden en/of hulppersonen) slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van haar opzettelijke fout of de aantasting van de fysieke of psychische integriteit. Voor zover zijn aansprakelijkheid niet zou zijn uitgesloten en/of beperkt ingevolge onderhavige voorwaarden. Voor elke andere overige schade is de Asbestdeskundige in geen geval aansprakelijk.

In geval er meerdere betrokkenen zijn, kan de Asbestdeskundige slechts aansprakelijk worden gesteld in de mate dat diens aandeel in de aansprakelijkheid wordt bewezen. De Asbestdeskundige beschikt over een verzekeringspolis die zijn activiteiten dekt. Elke mogelijke aansprakelijkheid van de Asbestdeskundige, ongeacht welke oorzaak of omvang en contractueel dan wel buitencontractueel, kan steeds slechts worden ingeroepen voor zover de Asbestdeskundige een beroep kan doen op voormelde verzekeringsdekking en dit bovendien slechts binnen de grenzen van de eventuele tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij. Een kopie van de polis en verzekeringsvoorwaarden kan op eerste verzoek van de Opdrachtgever worden voorgelegd.

Tenzij de wet anders bepaalt, is de Asbestdeskundige bevrijd van haar buitencontractuele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verklaart in die zin de eindafnemer van het Asbestinventarisatieattest te zijn. Mocht er in strijd hiermee toch een contractuele keten blijken te zijn, zal de Opdrachtgever de Asbestdeskundige integraal vrijwaren voor hetgeen wordt gevorderd door de schadelijder. Eventuele buitencontractuele aansprakelijkheden van derden t.a.v. de Asbestdeskundige zijn bovendien steeds beperkt tot de omstandigheden waarin de Asbestdeskundige aansprakelijk zou kunnen worden gesteld door de Opdrachtgever. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen en/of voorwaarden/verwachtingen die golden/gelden bij de opmaak van het Asbestinventarisatieattest blijven dus onverminderd gelden in enige buitencontractuele context.

De Asbestdeskundige beperkt bovendien ook middels onderhavige voorwaarden alle buitencontractuele

aansprakelijkheidsmogelijkheden t.a.v. alle mogelijke hulppersonen die betrokken zouden (kunnen) zijn in het kader van zijn werkzaamheden tot de aansprakelijkheidsmogelijkheden die ten aanzien van de Asbestdeskundige zelf zouden kunnen worden ontwikkeld. Elke hulppersoon mag zich t.a.v. de Opdrachtgever en elke mogelijke derde beroepen op dezelfde exonerationen als in deze worden voorzien ten behoeve van de Asbestdeskundige.

De Asbestdeskundige wijst de Opdrachtgever en dienst rechtsoptvolgers alsmede alle mogelijke derden er expliciet op dat het Asbestinventarisatieattest werd opgemaakt m.o.o. de hogervermelde overdracht van een onroerend goed in toepassing van de vermelde regelgeving. Geenszins is het Asbestinventarisatieattest dienstig voor andere doeleinden dan het informeren van de koper zoals de wetgever het voorzien heeft op het tijdstip van opmaak van het Asbestinventarisatieattest. De Opdrachtgever, diens rechtsoptvolgers en alle mogelijke derden die de intentie zouden hebben om werken uit te (laten) voeren aan het goed, waarbij een eventuele aanwezigheid van asbest(houdende materialen) een impact zou kunnen hebben op de uitvoering van bepaalde werken, de wijze waarop die werken zouden kunnen/moeten worden uitgevoerd en/of de veiligheid van de personen die deze werken zouden uitvoeren alsmede alle mogelijke omstaanders/omwonenden, gebruikers en bezoekers van het betrokken goed ongeacht het eigenlijke tijdstip van aanwezigheid, worden er op gewezen dat daarbij telkens een specifiek (destructief) onderzoek dient te gebeuren van alle betrokken zones en/of het volledige goed voorafgaand aan eender welke handeling of net uitblijven van enige handeling.

De Asbestdeskundige is niet aansprakelijk voor enige vermeende schade aan derden en/of diens (schade)claims t.a.v. de Opdrachtgever en dient de Opdrachtgever niet te vrijwaren noch de Opdrachtgever en/of die derden te vergoeden voor aanspraken en/of vermeende schade van derden waaronder doch niet gelimiteerd tot aanspraken in het kader van verborgen gebreken van een verkocht goed, discussie inzake de leveringsplicht, prijsbepaling van het goed en/of bij uitbreiding eender welke verplichting in hoofde van verkopers, aanpassing van prijzen van werken aan het betrokken goed en/of weigering tot uitvoering van werken, vertraging in uitvoering en/of levering van eender welk werk of handeling, alsmede elke andere aanspraak die zou kunnen worden gemaakt t.a.v. de Opdrachtgever en/of diens rechtsoptvolgers, waarbij evenzeer eender welke hoofdelijkheid en/of solidaire gehoudenheid met deze derde partij(en) uitgesloten is.

## 8. VERVROEGDE BEËINDIGING

Wanneer de overeenkomst door toedoen van de Opdrachtgever éézijdig, geheel of gedeeltelijk, verbroken wordt, om welke reden dan ook, zal de Opdrachtgever aan de

Asbestdeskundige een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van de prijs zoals die vermeld is in de offerte (incl. btw), met een minimum van 50,00 EUR. De Asbestdeskundige behoudt in ieder geval het recht om een hogere schadevergoeding te eisen in geval de reële schade groter is.

## 9. BETALING

Behoudens enige andersluidende vermelding op de factuur, vervallen de factuurbedragen na 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% op de hoofdsom (incl. btw) met een minimum van 50,00 EUR, wat overeenkomt met de hinder die de Asbestdeskundige ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door de Asbestdeskundige aangestelde raadsman.

Daarenboven is, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een conventionele verwijlinterest verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het openstaande factuurbedrag. Protest tegen de facturen moet schriftelijk gebeuren binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Gebrek aan tijdig protest geldt als aanvaarding van deze factuur, de daarin opgenomen afrekening en de daarin vermelde prestaties.

## 10. BEPALINGEN IN GEVAL VAN EEN OVEREENKOMST MET EEN CONSUMENT

Ten aanzien van een Consument zijn alle bepalingen zoals in de overeenkomst vervat van toepassing, met uitzondering van de aanpassingen die hierna volgen.

De prijzen vermeld in offertes worden steeds weergegeven inclusief btw. In geval van volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur door de Consument op de vervaldag, worden na het verstrijken van een wachtermijn van 14 kalenderdagen, die aanvangt vanaf de derde werkdag na de verzending van een eerste kosteloze betalingsherinnering per post of vanaf de eerste kalenderdag indien de herinnering elektronisch wordt verstuurd, volgende kosten en interesten aangerekend:

- Intresten aan de voet van de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, automatisch en zonder verdere ingebrekestelling verschuldigd vanaf de kalenderdag na verzending van de eerste aanmaning (per sms, e-mail of andere duurzame drager);
- Na een eerste kosteloze aanmaning (per sms, e-mail of andere duurzame drager), een schadevergoeding t.b.v.:
  - Voor elke schuld tot 150 EUR : 20 EUR

- Voor elke schuld tussen 150,01 EUR en 500 EUR : 30 EUR plus 10% van het bedrag dat voor die schijf verschuldigd is
- Voor elke schuld hoger dan 500,01 EUR : 65 EUR plus 5% van het verschuldigd bedrag op de schijf hoger dan 500,01 EUR zonder meer dan 2.000 EUR te bedragen.
- Een kost van 7,5 EUR vermeerderd met de op het ogenblik van verzending geldende portkosten voor elke aanmaning vanaf de tweede aanmaning, of vanaf de eerste aanmaning vanaf de vierde laattijdige betaling in hetzelfde jaar bij regelmatige levering van goederen of diensten.

Deze regeling laat alle andere wettelijke en contractuele rechten van de Asbestdeskundige onverlet

Indien de overeenkomst kwalificeert als een “overeenkomst op afstand” in de zin van artikel I.8, 15° van het Wetboek Economisch Recht, of als een “overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimten” in de zin van artikel I.8, 31° van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Consument over een herroepingsrecht. Wanneer de uitvoering van de Opdracht door de Asbestdeskundige plaatsvindt binnen de herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst, geldt dat de Consument geen herroepingsrecht heeft conform artikel VI.73, 1° van het Wetboek Economisch Recht. De uitvoering van de Opdracht kan in dat geval alleen beginnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument, waarbij de Consument tevens erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest aangezien de Opdracht tijdens de herroepingstermijn zal worden uitgevoerd.

Indien de uitvoering van de opdracht door de Asbestdeskundige plaatsvindt na het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst, behoudt de Consument wel zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel VI.67 e.v. van het Wetboek Economisch Recht. Het herroepingsrecht geeft de Consument het recht om de overeenkomst zonder kosten en zonder opgave van redenen te herroepen binnen 14 dagen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Consument de Asbestdeskundige binnen deze termijn schriftelijk te informeren, hetzij via e-mail door gebruik te maken van het herroepingsformulier (beschikbaar op <https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf>), hetzij via een andere ondubbelzinnige schriftelijke verklaring gericht aan de Asbestdeskundige. De uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument leidt tot beëindiging van de overeenkomst, waardoor de opdracht niet meer zal worden uitgevoerd door de Asbestdeskundige.

De Consument heeft, in geval van laattijdige uitvoering van de opdracht door een fout in hoofde van de Asbestdeskundige, en na een verzoek daartoe gericht aan de Asbestdeskundige,

van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een korting op de prijs van de opdracht. Deze korting bedraagt 1% van de prijs zoals vermeld in de offerte (incl. btw) per begonnen maand vertraging in de uitvoering. Daarnaast heeft de Consument, indien de opdracht door de Asbestdeskundige niet is uitgevoerd binnen een termijn van 10 dagen na ingebrekestelling door de Consument, recht op een forfaitaire korting van 15% van de prijs zoals vermeld in de offerte (incl. btw). Dit laat het recht van de Consument om een hogere schadevergoeding te vorderen onverlet, mits de Consument de werkelijk geleden hogere schade kan bewijzen.

Ten aanzien van Consumenten wordt iedere overige bepaling geacht wederkerig te zijn met de bepaling ten voordele van de Asbestdeskundige, ook indien dit in huidige voorwaarden niet expliciet staat ingeschreven.

#### 11. OVERMACHT EN IMPREVISIE

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt de Asbestdeskundige van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

Ingeval de Asbestdeskundige afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van de leveringen door een derde, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van de verplichtingen van de Asbestdeskundige hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.

Ingeval van fundamentele wijziging van de omstandigheden en/of voorwaarden die niet toe te schrijven zijn aan de Asbestdeskundige en ten gevolge waarvan de contractuele verplichtingen van deze partij op onbillijke wijze zouden verzwaren, verbinden de partijen er zich toe de voorwaarden van de overeenkomst opnieuw te onderhandelen teneinde gezamenlijk tot een billijke oplossing te komen voor het verder zetten van de opdracht. Hierbij wordt er naar gestreefd om tot een gelijkaardig evenwicht tussen de contractuele verplichtingen van partijen te komen als het evenwicht dat bestond bij het aangaan van de overeenkomst.

Ingeval de partijen het niet eens zouden geraken over de vraag te weten of er zich inderdaad fundamentele wijzigingen van de omstandigheden en/of voorwaarden, zoals bedoeld in vorige alinea, hebben voorgedaan, zullen beide partijen een deskundige aanduiden die onderling, gebeurlijk bijgestaan door een derde, zullen nagaan of er zich al dan niet dergelijke voorwaarden of wijzigingen hebben voorgedaan.

Bij gebreke aan positieve reactie van een partij om tot heronderhandelingen over te gaan binnen de maand nadat de andere partij hiertoe bij aangetekend schrijven zal hebben verzocht, zal de partij die in gebreke stelde gerechtigd zijn de

overeenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

#### 12. NIETIGHEID

Indien eender welke bepaling in deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden om welke reden ook, zal dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de overeenkomst, de rest van de bepaling en/of de andere hypothesen of delen uit de opsomming niet aantasten. Elke ongeldige of onafdwingbare bepaling zal worden vervangen door een bepaling die het dichtst benadert wat partijen nastreven.

Partijen bevestigen dat hun definitieve overeenkomst volledig vervat ligt in het door hen beiden ondertekend document, of documenten, die alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke besprekingen, voorstellen of akkoorden vervangen. Latere wijzigingen dienen schriftelijk te gebeuren en moeten door beide partijen ondertekend zijn.

#### 13. AUTONOMIE VAN DE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst omvat alle afspraken omtrent de rechten en verplichtingen van partijen, tenzij er in deze overeenkomst uitdrukkelijk naar welbepaalde documenten, studies, plannen, ... wordt verwezen. De aan deze overeenkomst voorafgaande briefwisseling of uitwisseling van documenten onder welke vorm dan ook bindt partijen niet, en is niet dienend ter interpretatie van de voorliggende overeenkomst. Wijzigingen t.o.v. onderhavige overeenkomst zijn slechts geldig voor zover schriftelijk overeengekomen en ondertekend door de bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen.

#### 14. GEGEVENSBESCHERMING

Elke partij zal haar respectieve verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming naleven met betrekking tot alle persoonsgegevens die krachtens de overeenkomst worden verwerkt. Meer bepaald zullen de gegevensverwerkingen gebeuren in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens (hierna: GDPR). De doeleinden van deze gegevensverwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, het naleven van wettelijk en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De partijen verbinden zich ertoe om de persoonsgegevens te verwerken conform alle beginselen van gegevensverwerking, zoals opgenomen in artikel 5 GDPR. Ze doen dit op een eerlijke wijze, alleen met het oog op de bovenstaande doeleinden, zo minimaal mogelijk en met inachtneming van alle rechten en die aan de betrokkene, diens gegevens worden verwerkt, toekomen. Zij zullen de

persoonsgegevens ook alleen doorgeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit absoluut is in het kader van de voormelde doeleinden voor verwerking. Ze zullen er tevens voor instaan dat alle gegevens zo goed als technisch mogelijk worden beschermd. De partijen verbinden zich er eveneens toe elke schending van of inbreuk op de principes van de gegevensbescherming, alsook in de onderhavige overeenkomst uiteengezette verbintenissen, per direct ter kennis te brengen van de andere partij. De Opdrachtgever wordt er op gewezen (en dient desgevallend zelf de nodige toelatingen te verkrijgen) dat minstens het specifieke adres, de samenstelling en (bij benadering bepaalde) oppervlakte(s)/hoeveelheden, de persoonlijke gegevens van de eigenaar (naam, contactgegevens), foto's van de toestand ten tijde van het onderzoek, ... worden genoteerd, bewaard en minstens worden doorgegeven aan derden betrokken in de overdracht van het goed, OVAM en het labo waar de Asbestdeskundige mee werkt.

#### 15. BEVOEGD FORUM EN TOEPASSELIJK RECHT

Elk geschil tussen de asbestdeskundige en de opdrachtgever valt onder bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van de Asbestdeskundige. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.

Nathan Declerck (legal counsel, in opdracht van DELI NV)

Nathan Declerck

2025-04-22T14:35:13+02:00[Europe/Brussels]

Gelezen en goedgekeurd,

De Opdrachtgever